

無線電信通信

二十七日、分

時分 茂信艦 要信艦 電文

五〇五 嚴島 本艦 敵 第二艦隊 見ユ

五五 秋津洲 本艦 對馬東水道ヲ通過 セントスルモク如シ

六〇七 嚴島 本艦 敵艦隊 予 五時北緯三拾一度二十分東經百二十度十分

四五 信濃丸 本艦 敵艦隊 十五隻以上目撃ス

七一四 嚴島 本艦 第五戰隊 神崎ニ向フ

三〇 嚴島 本艦 敵艦隊 十一隻以上 先頭後尾二病院船二隻

八〇〇 和泉 本艦 二三七地真ニアリテ 北東ニ東ニ進行 速力十二哩

二三七地真 北三十三度三十分 東百二十九度

三〇 笠置 本艦 第三戰隊 二五一地真ニ在テ 速力十哩 針路北東ヲ北

二五一地真 北三十三度四十分 東百二十九度

0577

三五 和泉 本艦 ハミヤゴ 単独ニテ 針路東二五二地矣 (北三十三度四十分 東百二十九度)

五〇 笠置 本艦 未ダ敵ニ 解接ヲ 保タズ 我ニ 五二一地矣 (北三十三度四十分 東百二十九度)

速力拾六理 針路北東ニ北

九五五 和泉 本艦 敵ノ 兵力戦艦五、一等巡洋艦十二、二等巡洋艦三、駆逐艦

ナシ、水雷艇十二、持務艦隊八隻以上ヲ 艦數二十二隻

以上見エ 濛氣ノ 為テ 判明セズ

一〇〇五 嚴島 本艦 敵ノ 東水道ヲ 通過セシトスルモノ、如シ

一七 嚴島 本艦 我ニ 三五地矣 (北三十四度 東百二十九度十分)

二〇 嚴島 本艦 我ニ 許十時三〇五地矣、在リテ 針路北東ニ北 敵ノ

主力ヲ 後方約 五海里ニ 保ツ

四〇 嚴島 本艦 敵ニ 八〇地矣 (北三十三度五十分 東百二十九度十分)ニ 在リテ 針路東北東

五〇 和泉 本艦 敵ノ 兵力十五隻、ホロツ型四隻、オスラビヤ、シソイウエリキ

ナワリシ、アドミラルナヒモ、左翼列、アドミラルセイヤビン

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <p>型三隻「アンペルトル」 「アンキサンダ」三世「オレグ」 「アウローラ」</p> | <p>順序ナリセヨキガ 型並衛後續部隊 及裝巡洋艦</p> | <p>一一〇〇 嚴島 本艦 敵艦隊速力十二哩位 針路東北東</p> | <p>〇五 嚴島 本艦 左翼主力ト認ム</p> | <p>一五 笠置 本艦 敵我戦隊ノ原位置ヨリ南東七海里ニ在ラ 吾三七地矣</p> | <p>二五 和泉 本艦 左様左翼ノ先頭ト思フ</p> | <p>三〇 和泉 本艦 我針路東速力十哩 右翼ノ先頭ト思フ 笠置ヨリ</p> | <p>四〇 和泉 本艦 敵我戦隊ノ原位置ヨリ南東七海里 吾三七地矣</p> | <p>五〇 嚴島 本艦 北東針路北東イ東</p> | <p>右翼主力「ボロ」型五隻 次「モソイウキ」ナリ</p> | <p>左翼主力「アドミラル」 三隻次「巡洋艦」</p> |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

北 三十四度
東 百二十九度
四百

0579

仮装巡洋艦

| | | | |
|-----|----|----|---|
| 三五 | 和泉 | 本艦 | 敵艦隊 正午若宮島ノ北十二海里針路北東々東 |
| 二七 | 嚴島 | 本艦 | 敵艦隊 三六三地矣 <small>(北三十四度三十分 東百二十九度五十分)</small> 針路東々南 |
| 三〇 | 笠置 | 本艦 | 敵艦隊 三〇七地矣 <small>(北三十四度 東百二十九度四十分)</small> 針路東北東展望五海里 |
| 三四 | 須磨 | 本艦 | 敵艦隊 針路北東 |
| 四〇 | 嚴島 | 本艦 | 敵艦隊 北東 三〇七地矣 |
| 四五 | 嚴島 | 本艦 | 敵艦隊 又東北東 三〇七地矣 |
| 一〇七 | 嚴島 | 本艦 | 吾三六四地矣 <small>(北三十四度三十分 東百三十一度)</small> 針路北 敵ヲ南に西に西 |
| | | | 約五海里見へ |
| 一五 | 嚴島 | 本艦 | 敵艦隊 三八地矣 <small>(北三十四度 東百二十九度五十分)</small> 二在ヲ針路北東 |
| 二〇 | 嚴島 | 本艦 | 位置ヲ示セ |
| 三〇 | 和泉 | 本艦 | 敵艦隊 三三七地矣 <small>(北三十四度三十分 東百二十九度五十分)</small> 針路北東 |
| 三五 | 笠置 | 本艦 | 敵艦隊 本艦ヨリ南に西約六海里ニ在リ |

0580

| | | | | |
|----|----|-----|----|---------------------|
| 一 | 〇〇 | 原發 | 本艦 | 秋津洲ヲ臨時出羽司令官ノ指揮下ニ入リ |
| 二 | 〇五 | 千歳 | 本艦 | 北行リ、右前方時三十分ノ電 |
| 三 | 二四 | 須磨 | 本艦 | 吾々ツツルゾ追跡スル速力及バ不道徳ナリ |
| 四 | 三五 | 嚴島 | 本艦 | 敵六時八十分六八六ノ地矣、方位北東 |
| 五 | 四〇 | 八重山 | 本艦 | 敵六四五地矣、方位南東 |
| 六 | 四五 | 嚴島 | 本艦 | 敵確ニ片地矣、在リ六四五地矣、北東 |
| 七 | 五六 | 嚴島 | 本艦 | 敵艦隊第五戰隊、東ノ南十哩敵、針路北東 |
| 八 | 六〇 | 嚴島 | 本艦 | 敵ノ針路北 |
| 九 | 七〇 | 浪連 | 本艦 | 敵ノ針路北 |
| 十 | 八〇 | 浪連 | 本艦 | 敵ノ針路北 |
| 十一 | 九〇 | 浪連 | 本艦 | 敵ノ針路北 |
| 十二 | 〇〇 | 浪連 | 本艦 | 敵ノ針路北 |
| 十三 | 〇〇 | 浪連 | 本艦 | 敵ノ針路北 |
| 十四 | 〇〇 | 浪連 | 本艦 | 敵ノ針路北 |
| 十五 | 〇〇 | 浪連 | 本艦 | 敵ノ針路北 |
| 十六 | 〇〇 | 浪連 | 本艦 | 敵ノ針路北 |
| 十七 | 〇〇 | 浪連 | 本艦 | 敵ノ針路北 |
| 十八 | 〇〇 | 浪連 | 本艦 | 敵ノ針路北 |
| 十九 | 〇〇 | 浪連 | 本艦 | 敵ノ針路北 |
| 二十 | 〇〇 | 浪連 | 本艦 | 敵ノ針路北 |

0582

| | | |
|-----|------|------------------------|
| 一四〇 | 擊手本艦 | 地莫四六八、如莫六四八、誤 |
| | | 當隊ノ進退如何ニハヤキ |
| | | 傷者八時捕虜収容終ル其人數取調中 |
| | | 午後六時地莫四六八ニテ擊手沈セリ我艦損 |
| | | 破セル電利リシヤ |
| 一二五 | 千歳本艦 | 吾今朝六時地不明ニテ敵ノ駆逐艦一隻ヲ擊手 |
| | | 降服艦名知ラセシ |
| 二六 | 千歳本艦 | イヅルト見エテ位置ヲ示セ |
| 五二六 | 須磨本艦 | 吾艦後島ノ南東十哩第ニ戰隊大奮闘中 |
| 九三五 | 武蔵本艦 | 航路ノ先ヨリ入り間ニ合ハズ |
| 九五〇 | 須磨本艦 | 六戰隊對後島ノ南東十哩ニアリ |
| 一〇〇 | 擊手本艦 | ウーシヤコフハ降服ヲ信稱ラセシモ降服セザル故 |

0583

心算及速力

0585 0586

汽力汽機回數
及速力
土原詳記

死ケル負傷者救治ノ状況

五月二十七日午前六時廿分合戦

五區ヨリ第八區ニ至ル釣床格納所

装置シ尙第五區ヨリ第七區ニ至通

七布ヲ敷キ傷者収容ニ供セシガ約八

中央ニテ所第七區、中央ニテ所子

燭、電燈四ヶツ、ヲ装置ス此所ニ

以外ニ左ノ雜品ヲ用意セリ

| | | | | | |
|-----|---|----|----|---|----|
| 蠟 | 計 | 水筒 | 名 | 名 | 員數 |
| 二十本 | 吉 | 参 | 員數 | 樽 | 員數 |
| 燭 | 何 | 何 | 以 | 代 | 何 |
| | 寒 | 氷 | | 何 | |
| | 暖 | | | | |
| 臺 | 針 | | | | |
| 十 | 炭 | | | | |
| 何 | 何 | | | | |

0588

0589

死傷及救治之状況

マッ 千二 何

簾状担架吊架及外科囊、耳綿ハ左ノ場所ニ配置セリ

外科囊、耳綿、各砲塔、橋、計

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|
| 外科囊及耳綿 | 二 | 六 | 四 | 四 | 二 | 六 |
| 簾状担架 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 九 |
| 吊架 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 四 |
| 上甲板 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 中甲板 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 下甲板 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 水鏡室 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 各砲塔 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 橋 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| ボック | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 計 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 |

以上、戦時負傷者收容ニ関スル準備ハ午前九時全ク整備セリ。負傷者ノ發生 午後二時十四分ニ至リ負傷者始メテ發生セシカル後續發シテ治療所ニ来ルモノヲク前部治療所ハ一時負傷者ヲ以テ先ツカシ治療所員ハ全力ヲ盡シ裝創ニ従軍セシ高救急処置ヲ遲滞セシテラ慮シ後部治療所ニ送リニテアリ負傷者ノ輕傷ニシテ歩行ニ堪ユル者ハ自ラ来リ其ノ稍重キ者ハ運搬手ノ肩ニ依リ或ハ脊ニ負ハシ

0590

テ来リシモ重傷者ハ名ハ簾状植架ニ包マレ運搬セリ治療
 所ニ於テハ先ッ認識票探ク職氏ヲ知リ負傷ノ部位
 輕重等ヲ主計官ニ頼リテ記入セリ今時ニ裝創処置ヲ施シ
 休養ヲ要スル者ハ收容所ニ静養セシモ煉乳氷炭酸
 水等ヲ共ニ輕傷者ハ裝創ヲ竣ヘ再ニ戦闘部署ニ復シ
 タリ而シテ前部治療所ニ傷者最モ輻湊セシハ二時ヨリ三時
 ニ至ル交ニシテ治療所始ント中央ニ位スルト中甲板ヨリ下甲板
 ニ通スル階梯ノ前部ニ向クカ為メ傷者ヲ治療所ニ致サンニ後
 部ヨリモ捷徑ニシテ容易ナルニ因ル斯ル状況ニ在リテラ豫想
 ニ前部治療所ハ後部ニ比シニヨリ大ニ設備ヲナシタルニ依ル準
 備以テ不足ヲ認メテナシ後部治療所ニ收容セシ傷者ハ
 前部ノ三分ノ一ナリ
 即死者ノ処置 戦闘中負傷者為メ即死セシモノ六名

ハ担架ニ依リ治療所ニ致サレシガ石炭酸水ニ浸ニケル毛布ニ包
ミ兵員浴室ニ移シ洗濯桶ノ上ニ板ヲ架テ甲板ヲ置シ二
尺ノ高カトナシ是レニ死体ヲ安置セリ

手術 日没後戦闘絶トシテ以テ傷者手術準備ニ徒
事シ今日午後九時手術場ヲ中甲板兵員病室ニ於テニケ
所ニ設ケ先ツ重傷者ヨリ着手シ五名、重傷者ハ士官病室
及兵員病室ニ收容シ最後ニ輕傷者ヲ手術セカ二十八日午
前五時十分手術ヲ終ル女間鈴木總監治療所及手術
室ニ在リテ懇篤ナル指導ヲ辱フニ清水主計長以下主計官ハ
熱心負傷記事ニ従事セリユク大ニ補助共ニシテ
感謝ス

五月二十八日午前十分頃再ニ戦闘開始ノ令アリ一旦中甲
板病室ニ收容セシ重傷者五名ヲ下甲板戦時收容所ニ移

0592

シ病室ノ手術準備ヲ撤去シテ下甲板戦時治療所ニ運ビ
 幾何モナクニテ戦闘開始セラレシモ敵艦應砲セス忍テニシテ
 敵艦隊降伏ノ快報ニ接シ傷者ハ苦痛ヲ忘レテ万歳唱ヘ
 勇躍セリ二十七日交戦中ノ死傷ハ合計百十三名ニシテ手
 術後死セシハ二名ナリ左ニ要表ヲ示ス

| | | | | | |
|------|------|-----|----|-----|-----|
| 士官 | 下等 | 負傷者 | 即死 | 負傷者 | 運送者 |
| 士官以上 | 七名 | 七名 | 〇名 | 〇名 | 四名 |
| 下士 | 三三名 | 二名 | 〇名 | 一名 | 三名 |
| 卒 | 七三名 | 四名 | 〇名 | 一名 | 六名 |
| 計 | 一二三名 | 六名 | 〇名 | 二名 | 二三名 |

治療所ノ温度 戦時下甲板治療所及傷者収容所ハ通氣充分ナラス豫テ呉海軍ニ痲ニ交授シ英六区ノ両舷側通風器ヲ装置スベキ者ナリシモ未タ竣工セザル

0593

ヲ以テ公室用ノ電氣扇ヲ裝置セシガ二十七日午後三時前
部治療所 華氏九十一度後部ハ十六度ニ昇リ翌三
十八日午前八時既ニ九十三度ニ昇騰セシモ電氣扇ノ使用
ヨリ傷者ハ幾分苦惱ヲ減シタリ尚ホ二十八日前日比ニ屬
暑氣感セシモ交戦ノ持續セリハ幸ニナリ
負傷者ノ移動 二十八日敵艦隊ノ一部降伏ニ敗
殘ノ敵艦過半撃沈セラレ本艦ニ佐世線帰航ノ途ニ就ク
ヲ以テ最モ重症者五名ヲ再ビ病室ニ收容シ其他ノ傷者
二十八名ハ依然下甲板收容場ニ靜養セシカ二十九日午
前九時下甲板後部 第十区ノ袋入石炭ヲ炭庫ニ移
動セシ因リ甲板毛布ヲ敷キ下甲板ノ傷者ハ悉ク其所
ニ移シ始メ暑氣ノ苦ヲ免シタリ而シテ次室士官用洗面所
ニ裝剣臺ノ設備シ綿帶ヲ交換セ方經過何モ良好ニテ

0594

午後四時之ヲ終り病室收容、重傷者ハ床側ニ於テ
 装創セシメテ、柴ヲ佳良、状態ニ在ルヲ認ム
 患者用食、輕傷者ニハ希望ニ從ヒ常食ヲ供セシモ重
 傷者ニハ鶏卵、煉乳粥ヲ配給セリ、二十七日ハ奮闘セシカ爲メ
 夕食迄ニ空腹ヲ感セシカ如クナルモ精神甚奮セシニ因リ充分
 ニ食事ヲ採ルモ少カシシ
 傷者ノ士氣及慰安、傷者ハ輕重ヲ論セ士氣旺盛
 ニシテ衝天ノ慨アリ、輕傷者ハ装創ヲ終リ再ヒ予署ニ就キシ
 カ重傷ハ戰鬥ニ堪ヘザル者モ強テ部署ニ復セシテヲ望ミ、戰
 ニテ休養ヲ保テシ者アリ治療所補助員(筆記)軍樂隊
 員及防火隊員ニシテ傷者收容所ニ在ルモ、休養也
 傷者病苦ヲ向ヒ或ハ傷者、爲メ團扇ヲ使用シテ痛苦
 ヲ慰スル等懇切ヲ極メ、敵艦被害状況或ハ沈没

降伏 等、報ヲ掃スルヤ直ニシテ傷者ニ傳達セシカ類
 元ノ重傷者ニ至リテ苦痛ヲ忘レシ決哉ヲ唱ヘ一種感
 ニ打タレツ、アルヲ觀テハ官層斷腸ノ感ニ堪ハサリシ
 二十七日手術ヲ終リシ以来ハ官等三右ハ毎夜當直ヲ
 定メ一時間毎ニ傷者ヲ廻診シテ看護手以下補必
 員ヲ暫シクテ負傷運搬手動作傷者運搬手見
 筆記、従僕ハ歴戦ノ素養アルモ軍隊員ハ本年一
 月乗艦ニテ亦未傷者運搬装創法ヲ教育シ漸ク
 熟練セシモ海戦ノ経験ナキ因リ実戦ニ際シ狼狽ノ虞アリ
 ニテヲ拭念セシカ意外モ斯ル杞憂ヲ認メサリシノミナリ
 ス敏捷勇敢ノ動作ニテ装創ヲ完ラシ具豫想セシ
 ヲリ負傷者少カラシテ運搬手ノ不足ヲ認メス
 遺憾ナリ職務ヲ盡シ尚ホ戦後傷者ヲ送院スルマテ

寢食ヲ忘レ熱心看護ノ勞ヲ執リレハ小官最モ満足ヲ表スル處ナリ

死体検按 二十九日午後浴室ニ収容セル一等兵曹太田正太郎外五名ノ死体ヲ検按ニテ創面ハ傷者ニ均シク刺腐的装剣處置ヲ施シタリ昨年八月黄海戦ニ於テハ死体ヲ直ニ浴室甲板ニ収容セルカ海水貯留ニテ死体ヲ浮遊セシメ室温高キカ爲メ腐敗ヲ促シ検按ヲ行フニ當リ困難ヲ極メタリト云フ今回ハヤレニ釜火洗濯桶ノ上ニ架カ板ヲ安置セラシメ浴室ハ前面全様海水ヲ逸流ニテ約一尺ノ深ニ貯水セシメ死体ノ変敗ヲ防キトテ検按ニ便利ヲ得タリ

認識票 山科少監、考案ニシテ當ニ即死者ニ必要ナルノミナラズ負傷者ニモ適スルモノト認ム治療所ニ収容セラ

ル者ハ輕傷ト云モ精神興奮セルガ為メ氏名ヲ同ジモ装
創急心ヲ迫リ即答セス綴令セシラ答ソルモ向テ幸ニ樂談
脱字アルヲ免レス况ヤ彼ノ部署ヲ記入スルガ如キ餘裕アルモ
ラス傷者氏名部署ホリ速ニ確ルニ認識票ヲ携帶セシ
ムルニ在リトス

傷者送院 五月三十日午前十時五十七分佐世保ニ投
錨シ佐世保海軍病院ヨリ直ニ傷者收容ノ為メ船中
ノ艀ニ迎ヘ来リシモ食后送院ノ一決ニ重傷者ハ担架ヲ用
ヒテ艀中央艀門ヨリダビツ止ニ依リ輕傷者ハ九艀後部
ノ艀様ヨリ收容船ニ移載セシガ當日ハ朝来細雨驟々降
リ天候不良為メ幾分混雜ヲ免レザリシハ遺憾トスル
処ナリ

昨年海戦ト比較 昨年八月十日黃海役ニ在

リテハ一死傷者百二十五名ニ達セシカモ、這敵ノ海戦ハ交戦
時間ノ屬長キニ至リ、空敵ノ効果ヲ獲得セシモ、抑ウス死
傷者共ニ敵役ニ比シテ遙ニ少数ノ現象ヲ見シハ、意想外ト
スル處ナリ。死傷ノ時日氏各部署傷名等ヲ掲載シ
テ別表トナス

0599

九、破損及施行シタル應急手続

前部十二吋右砲

砲銃ノ部

第三次右舷戰鬥中午後四時七分射距離六二〇。於テ右砲發射際射彈砲

口炸裂シ濃煙ヲ發シテ彈片近ク海面ニ落下シ臆發セシヤノ軌跡アリシヲ以テ直

ニ臆中其他ヲ檢セシモ毫毛異状ヲ認メズ發砲ヲ繼續セリ

第五次左舷戰鬥中午後六時〇七分射距離六〇〇。ニテ右砲ノ臆拾ハ発目發射

ノ際全上ノ現象ト共ニ彈室ヲ補前方ナル鋼套ノ上半部破壊シテ(別圖)鋼線ヲ現

ハシ(數十條破折ス)同時ニ接車積盤及ビ甲金破粹シテ砲身半バ退却ノ

位置ニ停止シ尾栓ハ全ク開ク能ハスニテ廢砲ニ改セリ又其天蓋前部ハ激

動ノ為メ吹き上げラレ約一呎前方ニ移動シ當メ右照準用照星堅柱

及照星ヲ破損セリ依テ直ニ砲塔員ハ四十七密砲員ノ補助ヲ得テ天蓋

ヲ元ニ復シテ之ヲ固縛シ應急處置ヲ施シ左砲ノ發射準備ヲ完

成シ午後六時四十分再ビ發砲ヲ繼續セリ

0601

0602

破損及施行
應急手続

手設
銃ノ部

分射距離六〇〇。於テ右砲發射際射彈砲

此ク海面ニ落下シ膽發セシヤノ軌跡アリシヲ以テ直

ヘ状ヲ認メズ發砲ヲ繼續セリ

。此分射距離六〇〇。ニテ右砲ノ真拾八発目發射

ナル鋼套ノ上半部破壊シテ(別圖)鋼線ヲ現

半機盤及ビ甲金破粹シテ砲身半バ退却ノ

能ハスシテ廢砲ニ皈セリ又其天蓋前部ハ激

方ニ移動シ當メニ右照準用照星堅柱

砲塔員ハ四十七番砲員ノ補助ヲ得テ天蓋

心處置ヲ施シ左砲ノ發射準備ヲ完

砲ヲ繼續セリ

0601

0602

破損及施行之
心急手候

后部砲塔

第一次右舷戰鬥中第七発目ニ右中央揚弾機彈盤ノ周縁半部揚弾筒
ノ下邊ニ當リ揚弾スル能ハサルノ故障ヲ生ジタルモ左中央揚弾機ヲ以テ左右
砲ノ發砲ヲ繼續シ應急修理ヲ施シ約廿分ニテ復旧セリ第三次右舷戰鬥ノ初
期肱狀杞管腕部切斷破損セシモ別ニ發砲ニ差支ナキヨリ其後發射ヲ
繼續セリ該杞管腕部ハ三十七年八月廿日黃海海戰ニモ之ヲ切斷應急修理
ヲ施シアル所ナリ

六尹壹番砲

第一次右舷戰鬥中敵十二吋彈直下ニ上層炭庫ニ命中炸裂シテ炭粉
ヲ吹キアゲ為メニ時照準ヲ妨ゲタリ

第三次右舷戰鬥中敵六尹彈砲門扉ニ命中之ヲ破損セシモ發砲ニ差支ナカリシ

六尹叁番砲

第一次右舷戰鬥中敵六尹(9)彈ニ發射シト同時砲廓天井ヲ貫キ廓内ニ

0603

爆発シテ砲員二名即死七名負傷シ該廓ニ通スル電話管ヲ絶テ切斷
セシモ 発放ニ差支ナキヨリ四番砲員ニ補欠シ発砲ヲ繼續セリ(砲員一名ヲ
廓外ニ出シテ艦橋ト連絡ヲ保タシム)

六尹二番砲

激浪砲門ヨリ浸入シテ砲身艇ニ急転シ右ハ形照準器ヲ挫折セリ

六尹五番砲

第一次右舷戰鬥中敵六尹彈砲門側ニ命中門扉ヲ破壊シ彈片砲筒ニ
反跳シテ一名ヲ斃シ六名ヲ負傷セシメ右ハ形照準器ヲ破壊セルモ砲故障
ナク六番砲員ヲシテ発射ヲ繼續セシム

六尹六番砲

第二次左舷戰鬥中電氣通路栓破壊ノタメ一時應急電纜使用
シ再ビ豫備ノ通路栓ヲ備ヒテ発射ヲ繼續ス

六尹七番砲

0604

第一次ノ戦闘中敵六尹彈砲門側ニテ爆発弾片ノ為メ砲員三名負傷シ望遠鏡照準器破損セリ直ニ予備ハ照準器ヲ以テ発射ヲ繼續シ次テ對艦砲ノ望遠鏡ヲ使用セリ

第三次右艦戰鬥中敵十二尹彈直下炭庫ニ命中爆発甲板ニ大破孔ヲ生ジ砲員二名戦死シ四名負傷ス甲板中央隆起ニテ規定ノ施回仰角ヲ与フルヲ得ザルモ八番砲員ヲ以テ発射ヲ繼續セリ

六尹八番砲

第二次左艦戰鬥中約正砲ヲ発砲シ名后尾栓開カズニテテークルヲ使用シ漸ク開キ得タルモ再ビ閉鎖スルヲ得ズ直ニ予備尾栓腕及十番砲ノ尾栓ト交換シテ閉鎖ヲ試シシモ間隔螺子少シク毀損シ内筒ノ後方ニ延伸シタルモノ、如ク遂ニ嵌合セズ依テ直ニ尾栓及栓腕ノ摺合セテ着手シ夜ヲ徹シテ之ヲ完成シ漸ク戰鬥ニ善支ナキニ至レリ

六尹拾番砲

0605

第五次左舷戰鬥中敵六尹彈砲擊左側。命中砲擊望遠鏡照準器及砲身ヲ破損シ砲台附將校安野少尉重傷ヲ員ト砲員一名即死六名員傷セリ砲擊破壞シ應急修理ノ見込ナキヲ以テ發砲ヲ止ム

六尹十一番砲

第一次右舷戰鬥中敵六尹跳彈(ナリ)砲廓天井命中破壊シ砲員二名戰死四名員傷ス砲故障ナキヨリ十二番六尹砲員ヲ以テ發砲ヲ斷續セリ

十二斤二番砲

第二次左舷戰鬥半バ頃海水浸入ノ為メ短電路ヲ生ジ發砲電池力亦減弱シテ使用シ能ハズヨリ復ニ駐機電流ヲ使用ス結果頗ル良好

十二斤三番砲

第一次右舷戰鬥中右舷兵員廁ニ命中爆發シ敵十二尹彈ノ衝擊ニヨリ又狀架檣起シタルモ砲員ヲ直ニ元ニ復シ發砲ヲ開始セリ

十二斤四番砲

0606

前部十二号砲ノ激動ニヨリ照準果落下シハ字取照門ヲ少ク屈曲
ス照準発射ニ差支ナキヲ以テ其俟発砲ヲ継続セリ

十二号五番砲

第一次右舷戦闘中三番砲撃ニ命中シテ敵弾ノ為メ銃ヲ電池ヲ破壊
セラレシヲ以テ撃発発砲ヲ行ヒモ直ニ豫備電池ヲ換装シテ砲火ヲ
継続セリ

十二号十三番砲

第一次右舷戦闘ノ初期ニ於テ敵弾片ノ為メ砲口鉤ヲ切断セシモ発砲ニ
差支ナク基準射距離ニ就キテ加ヘ発砲ヲ続行シ能ク命中スル
ヲ認ム

十二号十四番砲

第二次左舷戦闘中発砲ノ激動ニヨリ砲身中部ノ黄銅環約二吋前
方ニ変移シテ大電池破壊セシモ予備電池ニ換装発砲ヲ継続セリ

0607

十二斤十五番砲

第一次右舷戰陣中敵彈片、為メ照準具推進筒前部及應急電池ヲ破損セシモ豫備照準器ト交換シテ發砲ス

十二斤十六番砲

第一次右舷戰陣中ノ初期、於テ敵彈片々々應急電纜裝鎧電纜變壓機電路旋回輪應急電池破損シ且ニ予備裝鎧電纜應急電纜ト交換シ發砲ヲ續ク

輕四十七密一番砲

右砲兵員團ニ命中爆発セル敵彈衝擊ニヨリ又狀架少シ西外側ニ開張シ肩壹柄少シ外方ニ屈曲セリ

重四十七密三番砲

敵彈片、為メ砲口下部約十密上方ニ屈曲セリ

全 右 五番砲

0608

敵弾片右砲耳ニ命中砲耳環ト覆耳鉸ト間切ユ密ノ間隙ヲ生ズ

其他十二尹及ビ六尹砲ノ過半ハ内筒砲口ニ少シク(約ニ密)延伸セル傾向アリ又七・九・十一・十二番六尹及ビ十五番十二斤砲々身外部ニ數個ノ彈片痕アレモ發砲ニ差支ナシ

兵員廁・命中セル敵十二尹彈片ヨリ前部右舷セルターゲツキレ十二斤砲用揚彈機「ホイップ」切断セシヨリ予備「ホイップ」ヲ換装シテ故障ナク揚彈ヲ繼續セリ

追記 前部十二尹右砲破壊ニツキ

前砲塔右砲破壊ノ原因トシテハ臆壓ニ對スル其部ノ抗断力不足ナザリシモノト認ムル外ナシ 該砲身ハ製造以來射撃及ビ海戦ノ爲メ既ニ常裝藥七〇減裝藥三一發ヲ發射シタルモノニシテ今度ノ海戦ニハ二七發ヲ發射シニハ發目ニ破壊シタルモノナリ

0609


破壊ヲ致シタルハ鍛鋼插弾復底螺式ニシテ本年正月異ニ於
テ受領シ其後庫内若クハ庫外ニ移動シタル一ナク本年四月
更ニ信管ノ検査ヲ施行シ異状ナカリシモノナリ

砲身ニテ砲筒以外ノ部ハ本年五月三號機密第一三一號ヲ以
テ意見上申シタル砲身注水冷却法ヲ以テ奈砲中絶エズ有
効ナル冷却ヲ施シ臆内ハ備付洗淨機ヲ以テ毎発充分ニ
注水冷却ヲ施シタルモノナリ

前部左砲廿発目ニ於ケル臆壓ハ測壓器ニヨリ十六噸半ナル
ヲ確知シ得シモ十発毎ニ検測シテテ以テ廿発目ニ於ケル右砲
ノ臆壓ヲ檢スルヲ得ズシテ破壊シタルハ甚ダ遺憾ナリシ

0610

分割撮影ターゲット
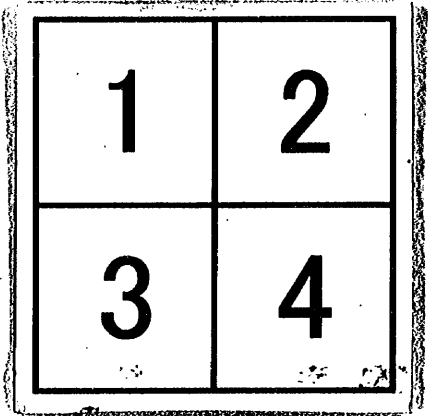
| | |
|---------------------|---|
| 分割した 部分の 撮影順序 |  |
| 分割撮影 した理由 | A 3 版 以 上 の た め |
| 上記のとおり分割撮影した事を証明する。 | |


0612

0613


0614


0615

前砲塔十二号
右砲身破壊ノ圖

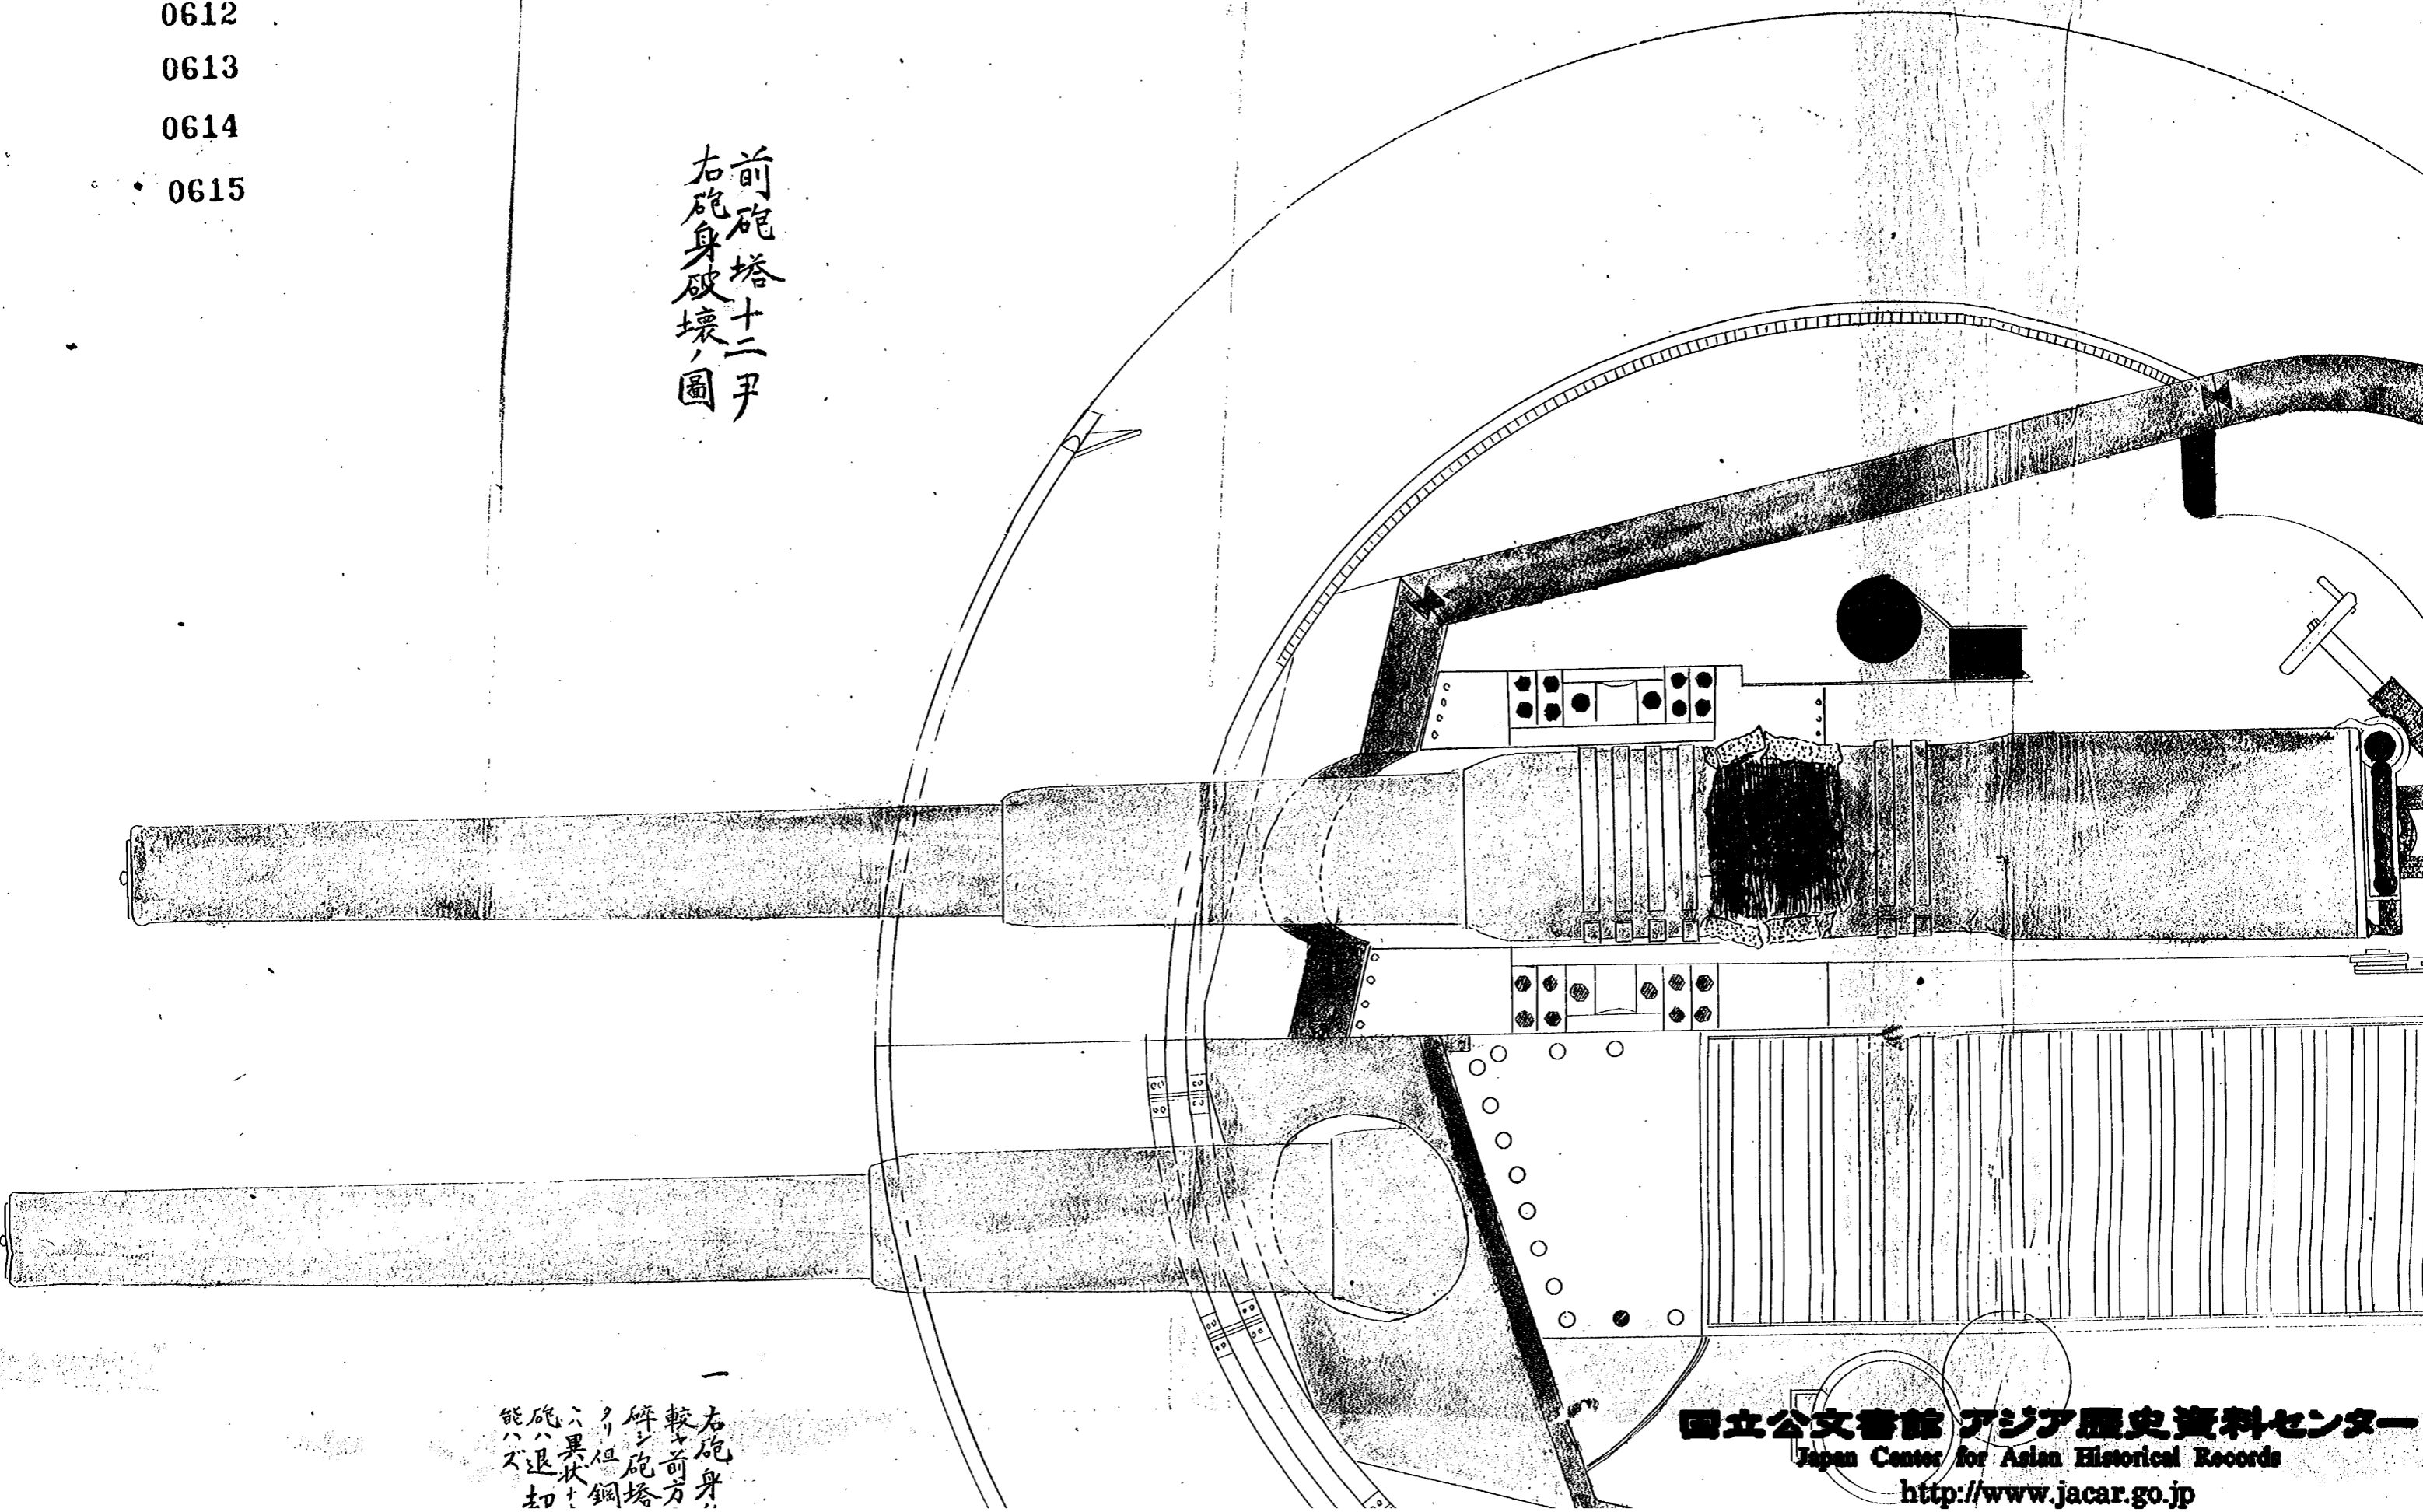


一
右砲身
較前方
碎砲
タリ但
ノ異状
砲退却
能ハズ

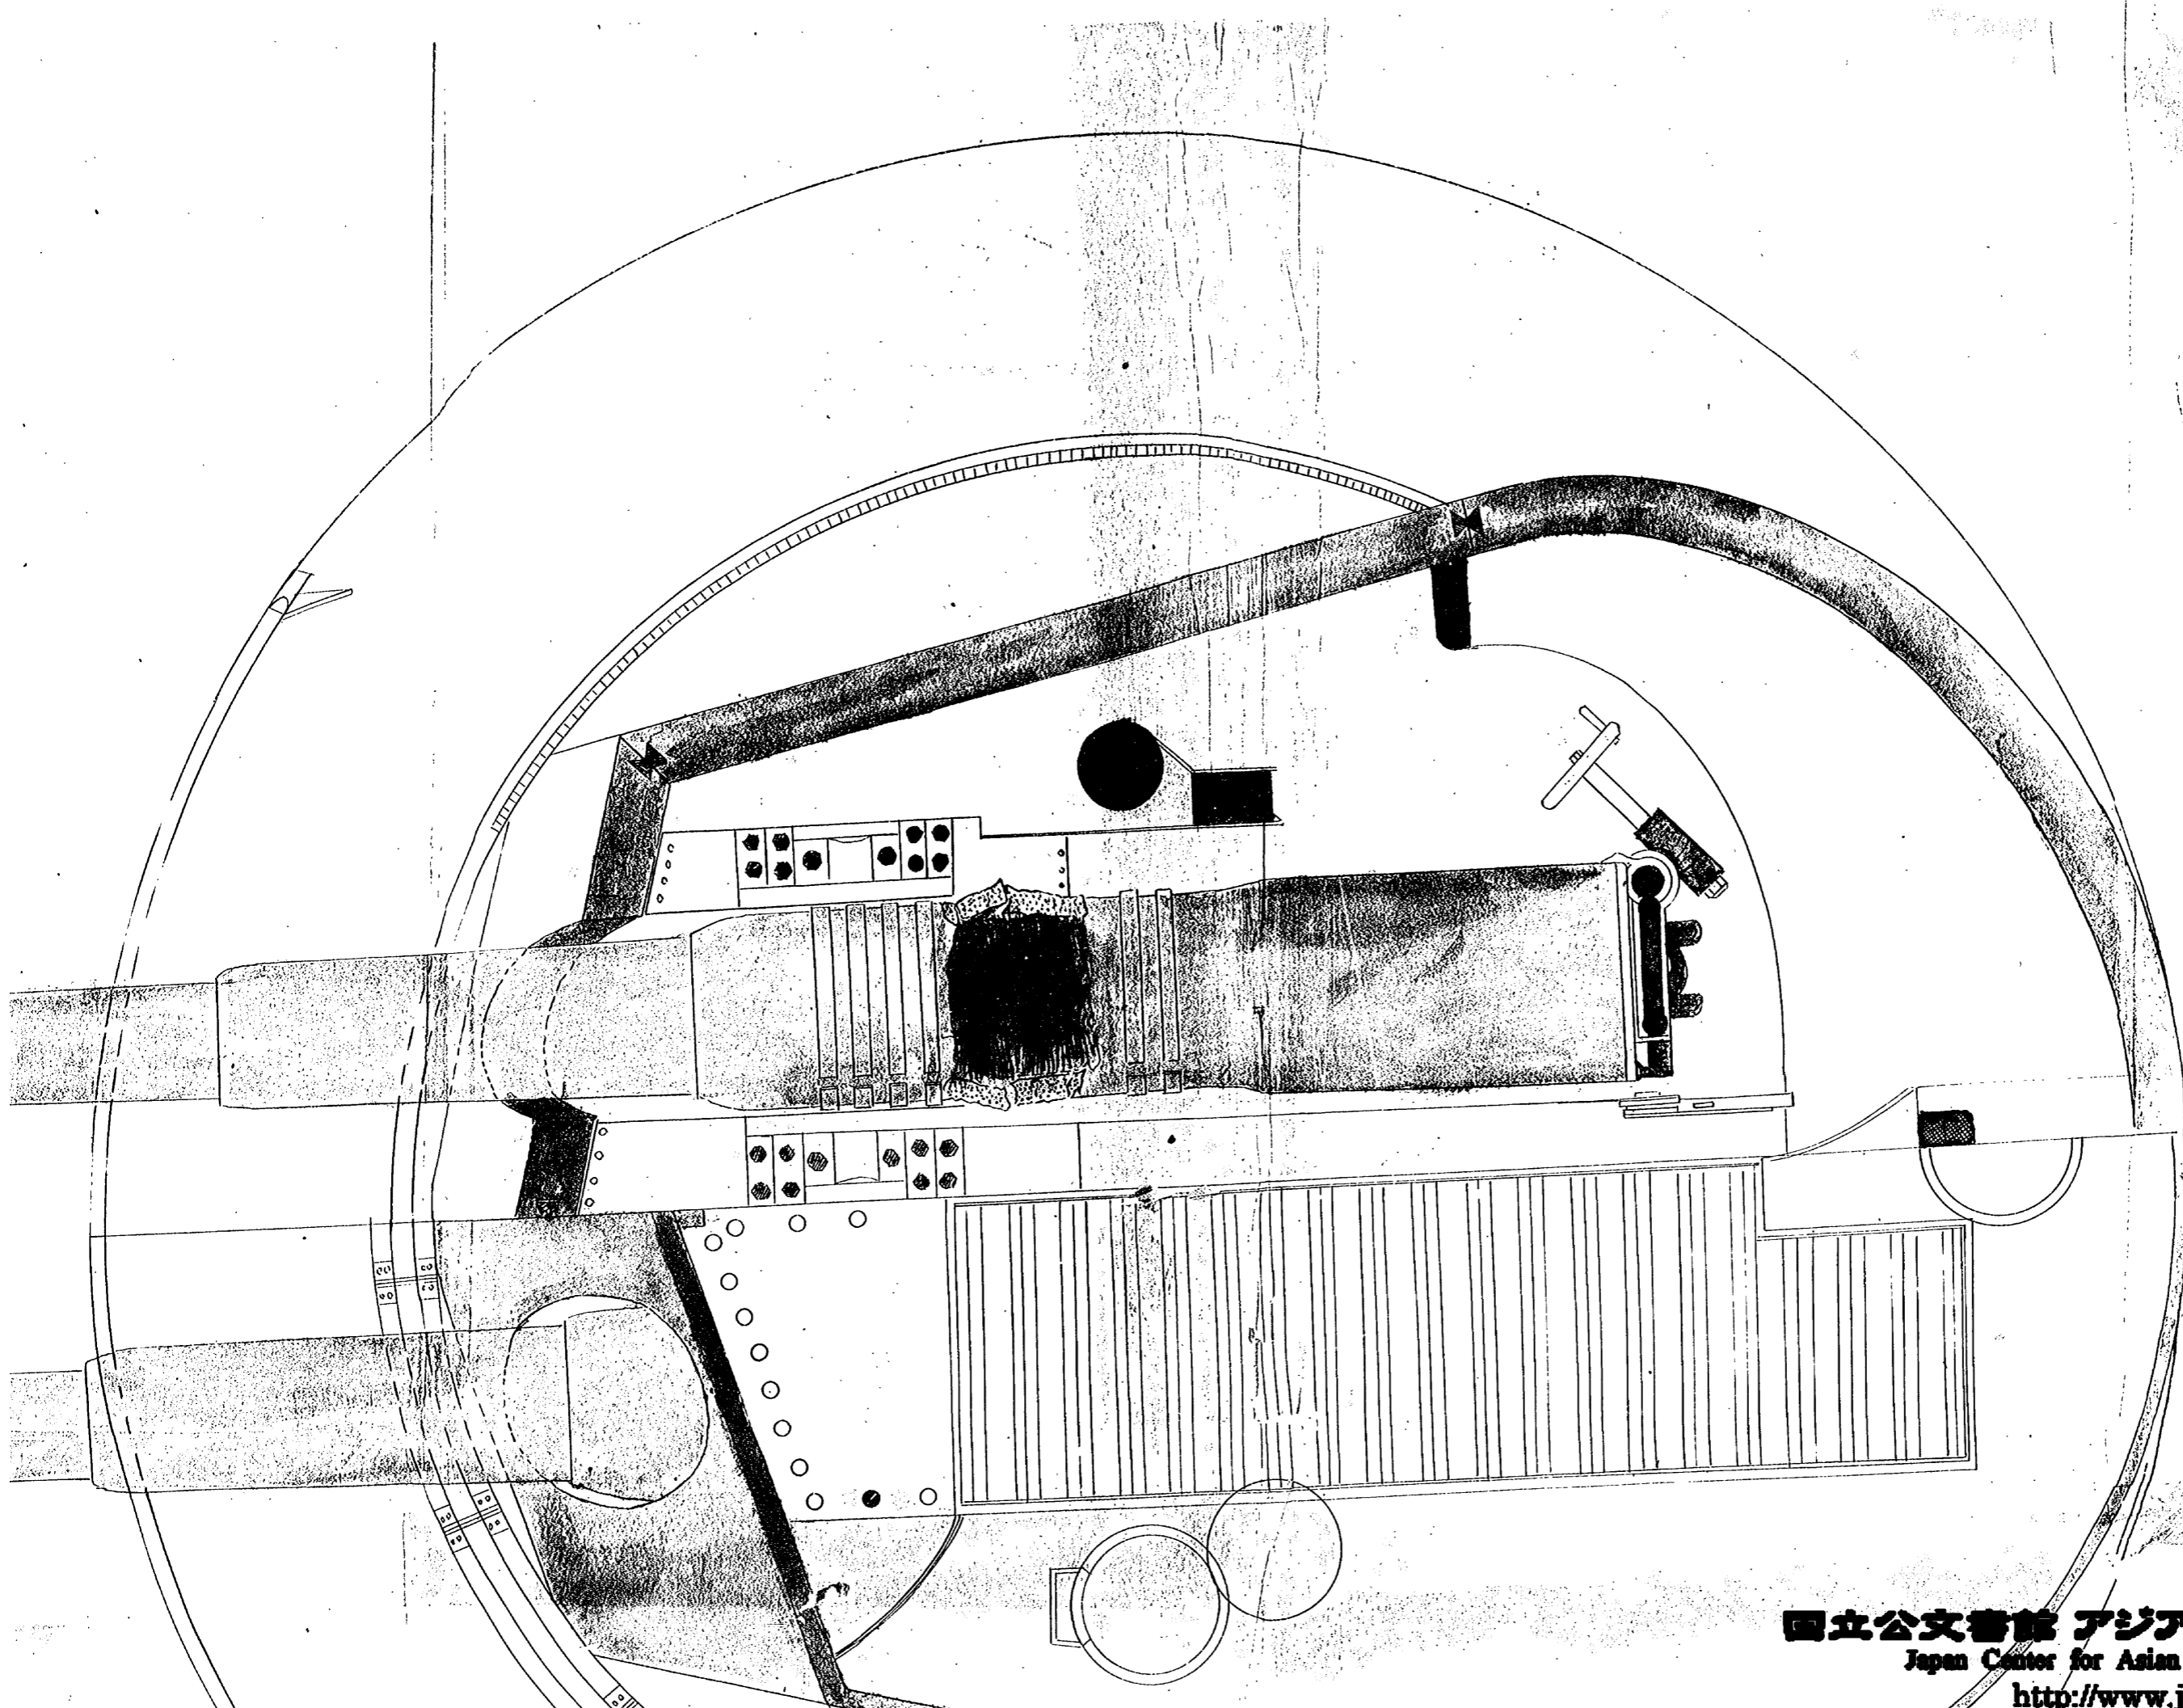

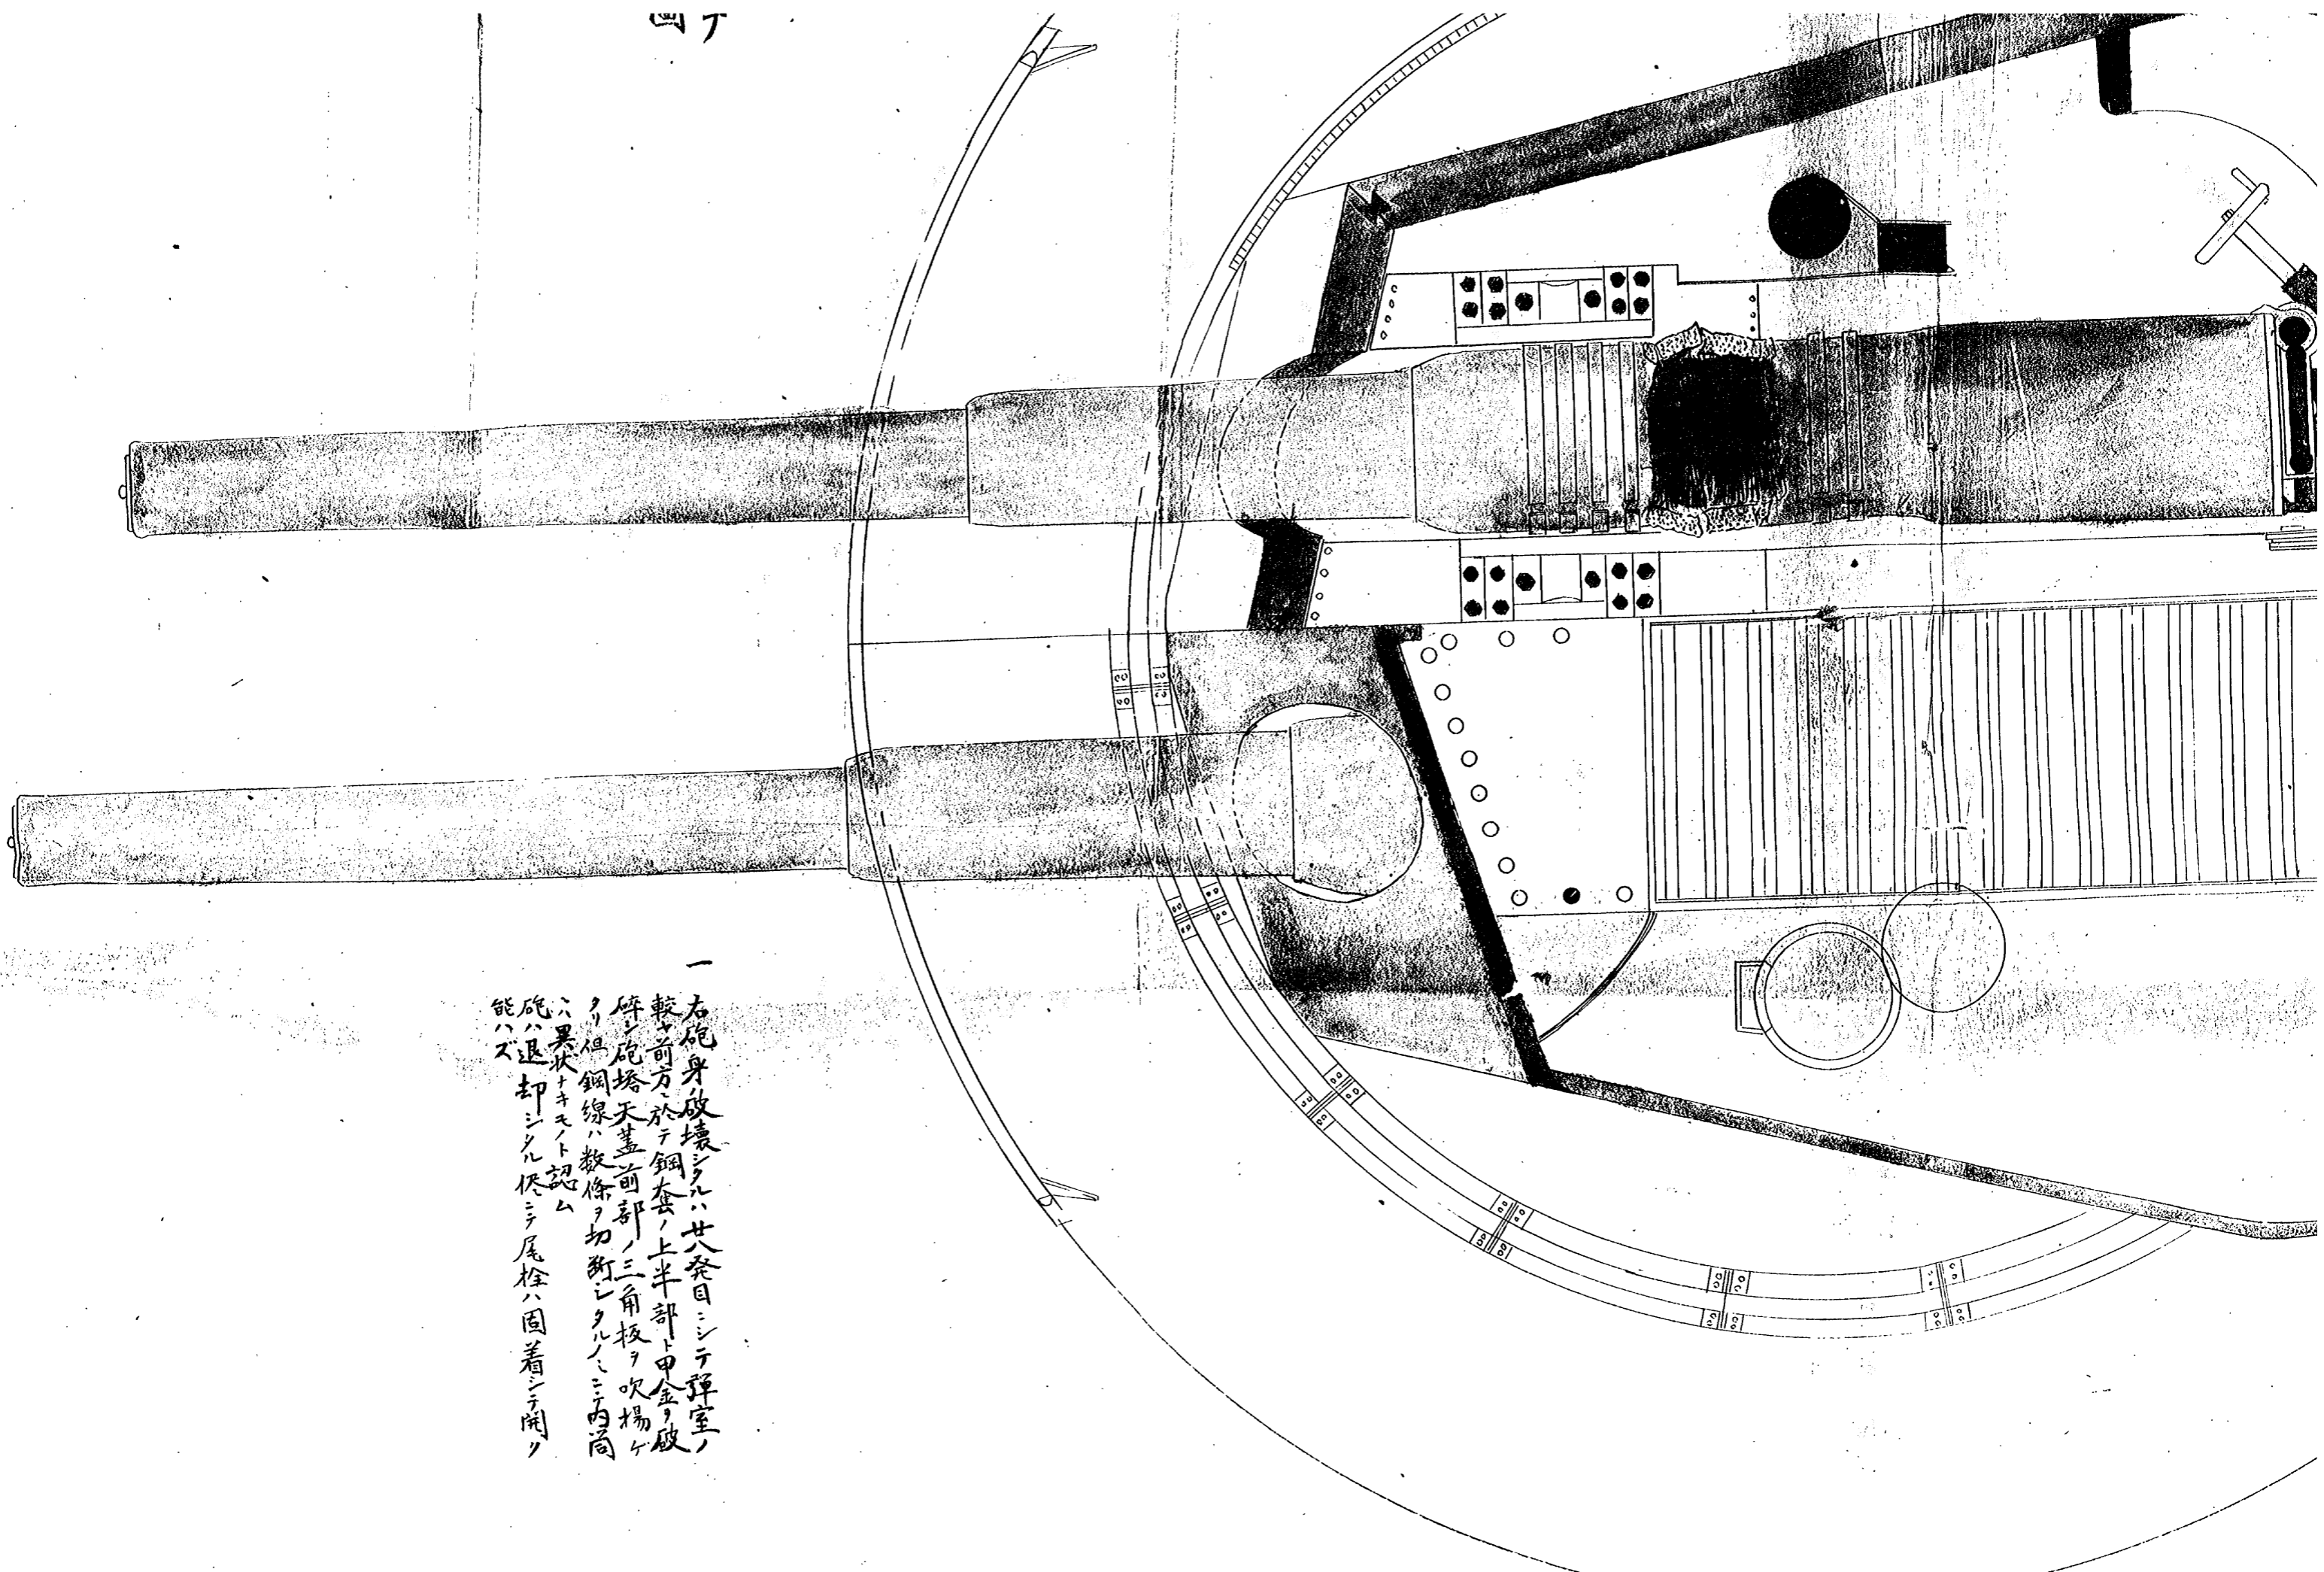


一
 右砲身破壊シタルニ其發目ニシテ彈室ノ
 較前方ニ於テ鋼套ノ上半部ト申金ヲ破
 碎シ砲塔天蓋前部ノ三角板ヲ吹揚ケ
 且鋼線ハ教條ヲ切斷シタルノミニ内筒
 ハ異状ナキモト認ム
 砲ハ退却シタル後ニ尾栓ハ固着シテ開ク
 能ハズ

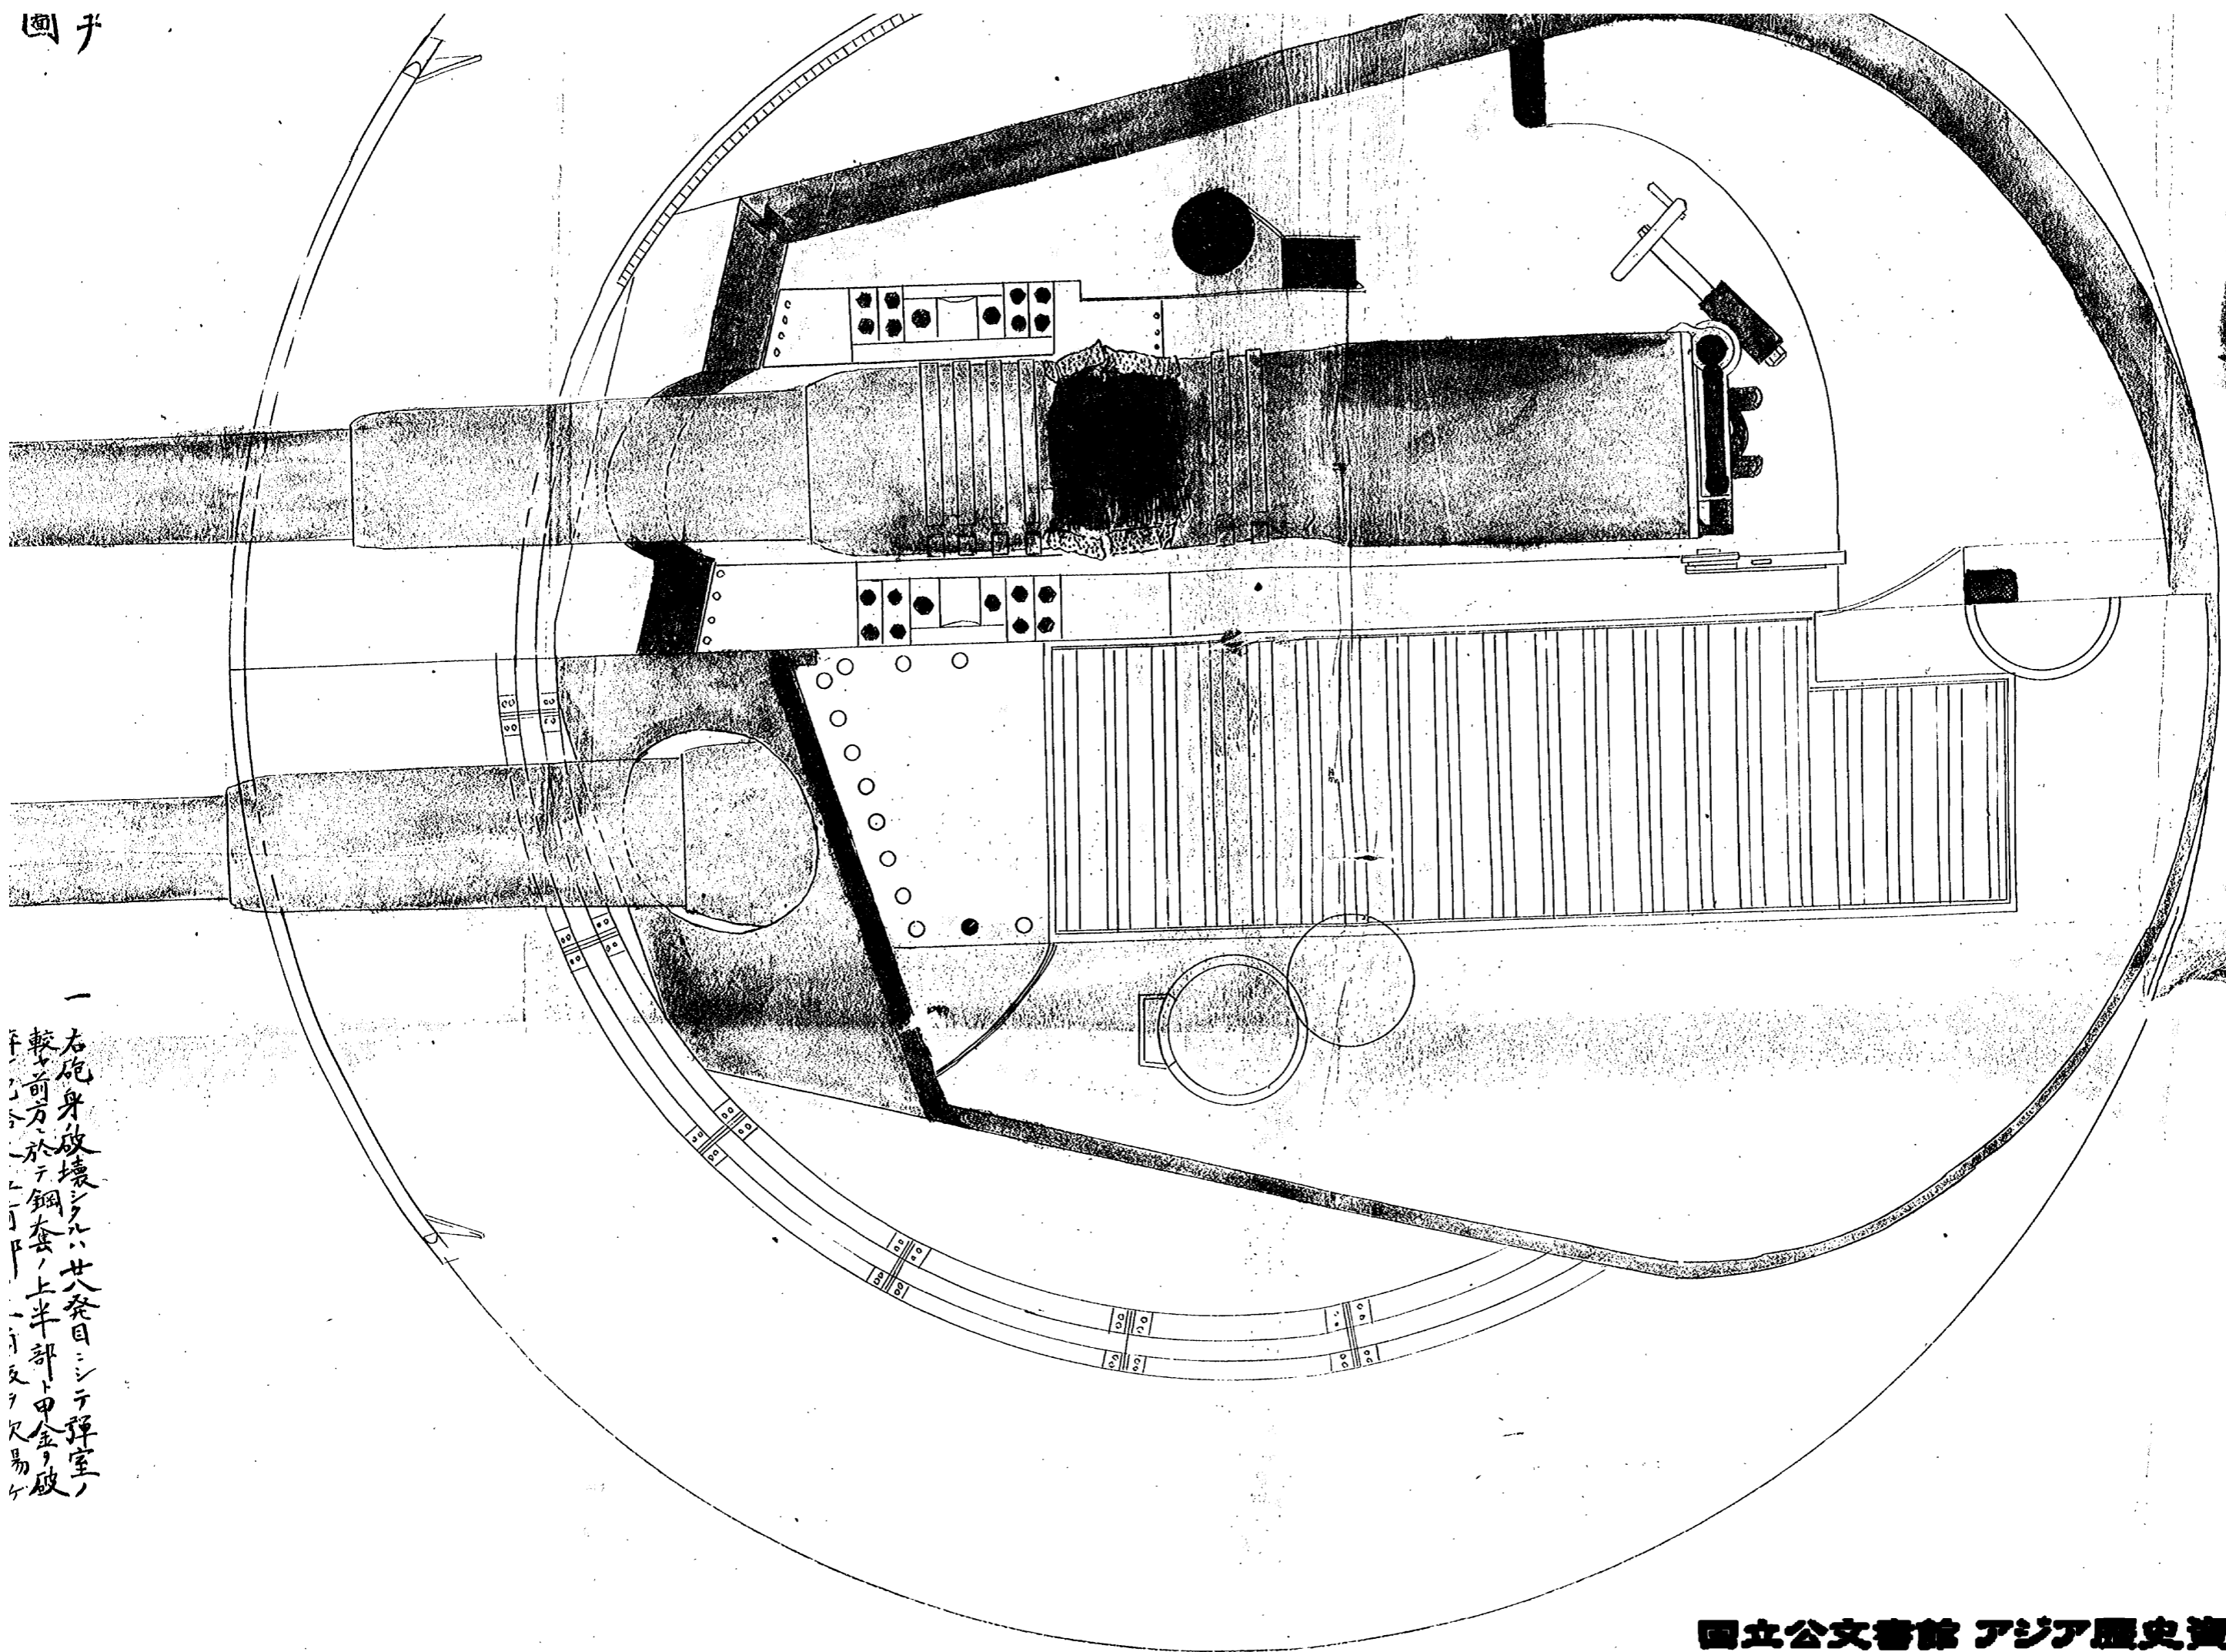


一
右砲身破壊シタル廿八發目ニシテ彈室ノ
較前方ニ於テ鋼套ノ上半部ト申スル破
損アリ


甲金破碎之略圖

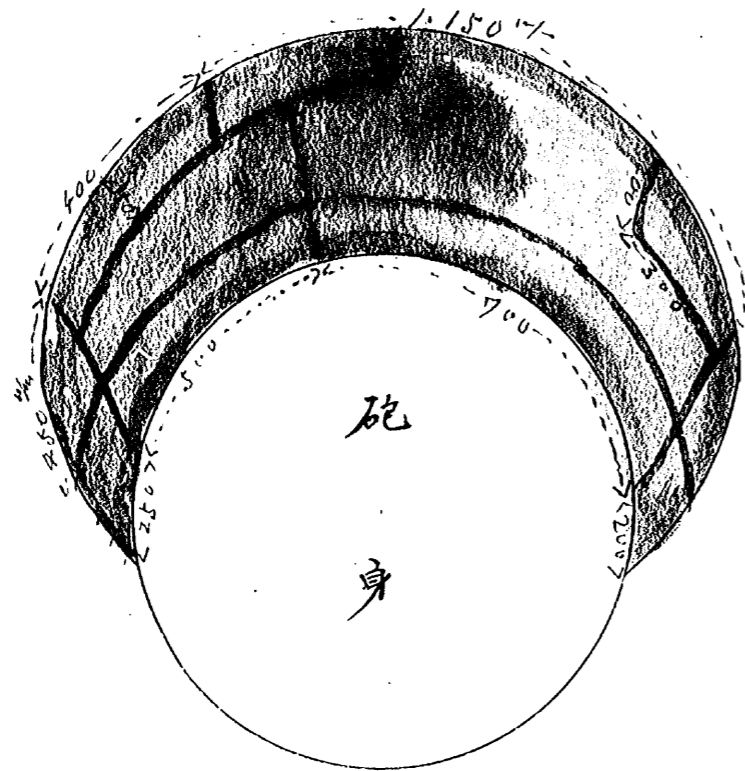


前部二十手右砲身壞之略圖
(面平)

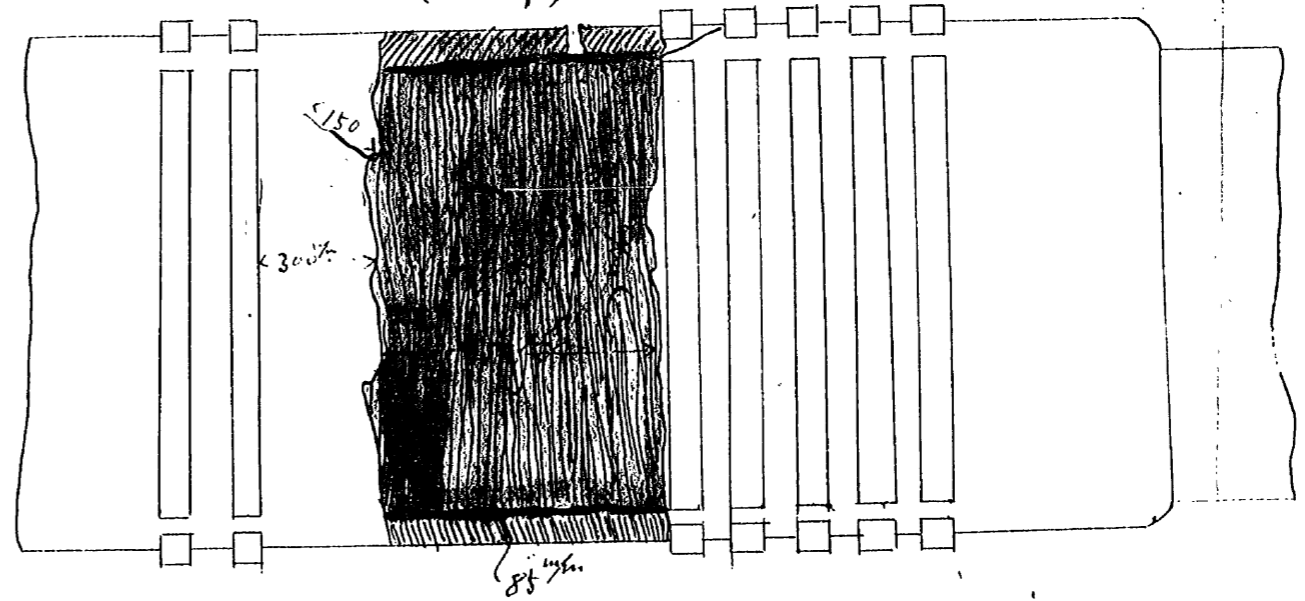

全上(倒面圖)

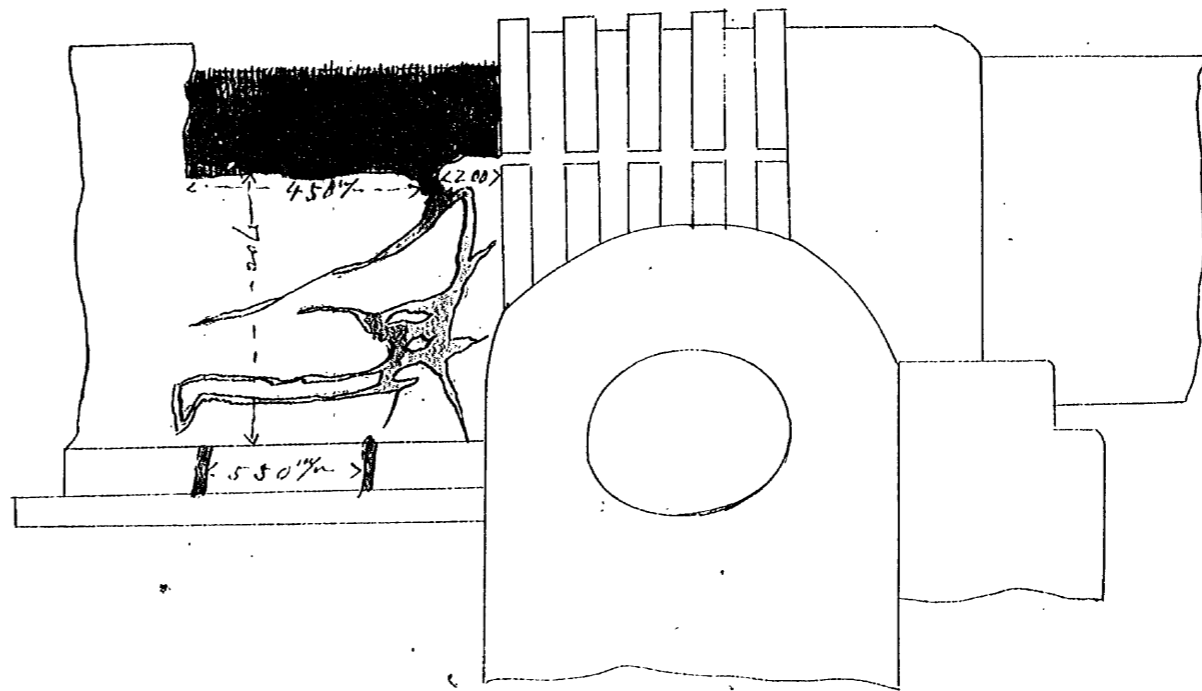

箭砲身破片之圖

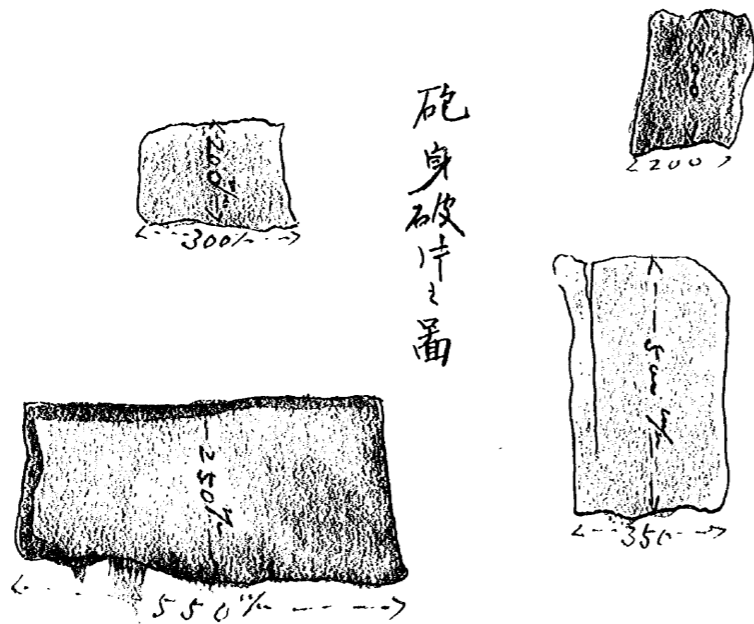

0616

水雷ノ部

午後貳時在六分敵彈前部「セルター」デッキニ命中シ破片爲
メ前橋右舷探海燈電路ニヶ所前橋樓探海燈用自動管
制器電路一ヶ所前部揚錨機用電話管電路一ヶ所前
艦橋ヨリ右舷機ニ至ル電話管電路一ヶ所前司令塔ヨリ
前部右舷砲台ニ至ル電話管電路一ヶ所同時切斷セリ
而シテ前艦橋右舷探海燈電路ハニヶ所共ニ夜中行動
ヲ起ス前應急修理ヲ施シ電燈使用ニ差支ナカラシメタリ
前橋管制器電路ハ二十八日午中應急修理ヲ施シセリ
二時廿二分敵彈右舷兵員便所ヲ貫通潜水器室附近ヲ
破壊セシメ前部無線電信垂直線引入口内突ヲ破壊シ其
内部垂直線ヲ切斷ス同時ニ激動ノ爲メ引入口隔離用「エボ

0617

ナイト板二枚三十冊感應縮線用「エボナイト」覆き枚破損
セリ二時叁在空同垂直線、夜修理ヲ行ヒ通信ヲ続行ス
二時五在空多敵彈機関官事務室ニ命中シ機械室
ト同事務室同ノ電話管電路ヲ切断シ全電鐘及ビ
押釦破損セリ

午後叁時「メインツプマスト」敵彈ノ爲メ切断サレシ時其激動
ヨリ右播櫓探油燈硝子一枚破損セシガ午後七時予備ノモ
ノヲ備ヘ探油燈使用ニ差支^{ナカランメタリ}此時播櫓頂墜落シ耐久
用無線電信垂直線及無線電線用硝子破損ス即チ前播櫓ガ
二条ノ垂直線ヲ掲ゲントセシモ「ハリヤード」切断セラレ已ナク一時通
信中止「ハリヤード」ヲ新導キ予備垂直線ヲ掲ゲテ午後七時半
通信旧ニ復セリ

0618

船体ノ部

五月廿七日午后二時十分戰鬥開始右舷戰鬥午後二時十三分頃敵ノ大尹彈前煙筒下部ヲ貫通シ第一カッター艀部ヲ破損ス

全二時十三分頃大尹敵彈中缶室前部ヲベンチレーター上縁ヲ貫通シウエストスチームパイプ「スチームサイレン」ヲ破損

全二時十四分頃敵ノ二尹彈三番クォーター上天井内隅ニ裂孔ヲ穿テテ炸裂シ其傍「ボートデッキ」ヨリ「セルターデッキ」上ル梯子下リテ九十二

号彈藥拾獲ヲ炸殺セシタル形跡アリ之ガ為メ上甲板船匠科要具庫、甲板要具庫、掌砲倉庫及其附近ニ非常大破ヲ

受ケ無数ノ彈孔ヲ穿テ尚ホ彈片ハ内部、燈具室ニ入り油罐等ヲ破リ又上甲板ヲ貫ケル三四彈片アリ

全二時十五分頃大尹敵彈三番クォーター上天井中央ニ裂孔ヲ穿テテ炸裂シ其彈片ハ附近ノ第一カッター第一傳馬船及「ベンチレーター」

海水罐ニ無数小弾孔ヲ生ス

全二時十六分頃敵六尹弾上甲板中央右舷准士官便所

ノ外銃ト其内部隔壁トヲ貫キ消毒器室内ニテ炸裂シ弾

片ハ其内側ノスライトヲ破損ス

全二時十八分頃六尹敵弾右舷ノスライトノ根元ヲ折損シ右

舷前部兵員便所ノ后下隅外銃ヲ貫通シ三番ノスライトノ

前壁ニ當リ便所ノ前壁ヲ曲損ス

他ノ六尹敵弾前甲板砲塔右側ト甲板ノ接合部ニ命中シ甲

板ヲ破壊貫通シ中甲板附近甲板ヲ損ス

全二時二十分頃敵六尹弾右舷中甲板厨宰室ノ外銃ヲ打テ

レヲ曲損シ尚ホ前部右舷々梯用ノスライトノ根元ヲ折損ス

他ノ六尹敵弾十三番ノ砲身ニ命中砲口ノ一部ヲ取リ去

テ炸裂シ小蒸気ノフタヲモストゲットトシ后艦橋外側等ニ無数ノ

海軍

0620

弾跡ヲ止ム

他ノ十二斤敵弾十三番十二斤砲ノ上部外板ヲ貫通炸裂セリ

他ノ十二斤敵弾七番十二斤砲ノ上部外板ヲ貫通ス

他ノ十二斤敵弾右舷前部兵員便所ノ上部外板ヲ貫通前甲

板網具置場ニ於テ炸裂ニ上方セルキニ大破孔ヲ穿テ破片ハ前船格

右側甲板ヲ破損シ操舵室ノ扉及コシバスガッダ甲板ヲ貫ケリ

他ノ六斤敵弾五番四号ノ砲門下縁前隅ニ命中炸裂シ砲門

下縁附近ノリベットヲ緩ルメ砲門扉ヲ破損シ附近ノ甲板ニ接合

部ヲ緩ルメ直上ニアルコシバスガッダヲ折損ス

他ノ六斤敵弾第一号ノ砲門ノ根元ニ命中炸裂シ

之ヲ折損ス

ボルトダビットノ折損際ニ其ノ力ニ僅カニ落カサルヲ得タルモ万

一落下スルアラバ下方六斤砲ヲ損ス恐アルヲ以テ直子ニ艇ノコク

三回ハミ「ガ」ットヘットヲ縛着シオケリ

次テ鞆利小艇ノ際止テボルトテッキニ引キ揚ゲ固縛セリ

全二時三十分頃敵六号弾右舷橋右側ニロルヲ曲損シ右

舷樺炭室「ベンチレーター」ヲ貫通シ左舷第一水雷艇「クワツケ」

及其上積載セル木材鉄材ニ着リ炸裂シ第一「クワツケ」ニ無敵

ノ小破孔ヲ生ス

他ノ六号敵弾右舷樺炭室「ベンチレーター」ヲ貫通シ「メー」ニ「マスト」下

部前方ヲ擦損シ炸裂シ左舷樺炭室「ベンチレーター」ヲ貫キ

士左便所ニ敵号破孔ヲ生ズ

全二時三十分頃敵六号弾右舷ヲ左舷士左便所ノ内壁上

部ヲ貫キ炸裂シテ便所内ニ敵号破孔ヲ生ズ

全二時三十分頃敵六号弾一番「クワツケ」ノ下十五番炭庫ノ

六号甲鉄外釘ニ命中炸裂シ其外釘「月形」大破孔ヲ穿テ其

部ノアモアモ脱離セシメ外舷ヲトスルヲ折損シ外鉄内方ニ

壓セラレ其接合部ヲ少シク離隔セリ且ツコブスター止内ノ甲板ハ必

ク上方ニ曲損ス此アモアモハ直至約七百ミリ円形ノ洞孔ヲ打貫

セラレシ甲鉄片ハ内側大径ヲ円錐状ヲテ炭庫ニ残リ當時

炭庫ハ石炭充實ニアリタリ

此外鉄破孔ヨリ波浪ノ浸入ヲ防グ為メ應急防水處置ヲ施ス

事尤高ノ如シ(第一番)乙

(註)防水用木板及鉄桿「ナット」等兼テ製作シテリタルモノナリ

(第一番)甲

全二時三十分頃敵六号弾「アノ」トツカスルヤド左端ヲ約四分一

折換ス依テ其外鉄端ヲ落下セサル様「アノ」上ニ縛着シ置キタリ

全二時四十分頃敵六号弾下甲板右部左舷樑間室ヲ務室

ノ右下隅外鉄ヲ貫通炸裂シ室内器具ヲ破損シ其甲板

大丸破孔ヲ生ズ尚下層飲水カクシノ外側鉄板破孔ヲ生ゼども
 他、弾片隣室（檣室等）ニ入り室内ニ却テ破損ス他、弾片の上
 部天井ヲ破損スルニ至ル
 此弾孔より波浪、浸入スルヲ以テ應急防水處置ヲ施セし事
 第二番、如シ
 全二時四十五分頃敵、六号弾后甲板第九ノツミ、鉄蓋ヲ破損
 シ為メ、其ノコーミング及梯子ヲ破壊セリ甚シシ跳弾ナリ
 全二時五十分頃敵、六号弾十一番ノツミ、天井中央ニ裂孔
 ヲ穿テ飛上シテ右煙筒ヲ打テ貫通ス
 他、六号弾中甲板右舷胸流シノスカッパー上隅外鉄
 貫通、附近甲板ヲ擦損シ其ノ刻前壁下砲塔ノ隅ヲ
 貫キ中甲板第三区ニ出テ前部補修室通風筒ヲ貫キ
 附近清水釜ヲ破リ前方ニ飛ビ二区ト三区ヲ隔壁ヲ貫

0624

通に右舷錨其下白く二本下線り曲損あり 應急處
置第一番、如し

今三時 左舷戦闘

敵ノ十二号メーシトノカマストノ中央ニ命中シ之ヲ折損シメインゲルヤド
ト共、上甲板より垂下シ来リマストノ上部ニ其際ニ折損セリ

此際應急處置下シテ該マストヤドハ一時「ポート」トキニ倒シ右舷
ノ第一水雷艇「ウラ」之内ニ片付ケタリ

又戰鬥旗ハ一時半存セル右舷「トリスヤド」ノ掲ゲ將旗ハ
「ポート」マストノ掲ゲガ戰鬥小艇ノ際假リニ残存セル「トリスヤド」ヘトシ

ニ戰鬥旗ト共ニ格着掲揚セリ

他ヨリ六号洋第一「カ」及中二傳馬艇ヲ撃キ前煙筒「カ」

「シ」ノ上部ヲ貫通シ第一「カ」及第一傳馬艇ヲ撃キ破損ス

今三時十八分頃敵ノ十二号洋前煙筒ノ上部ヲ左右ニ撃

海軍

通ス

左四時十五分頃

右艇就問

敵十三号七番アケースト止下其当炭庫六号甲鐵外釘ニ余
 中其外釘ヲ破リテ炸裂シ外釘ハ扁内形ノ大破孔ヲ生ジ
 其部ニアモアシテ脱離破損セシメアモアトノ接合部ヲ緩クシテ
 少シリ相隔離セシム且ツアケースト内ノ甲板ハ彈丸炸裂ノ爲メ
 甚シキ損害ヲ受テ上方ニ向ヒ大破孔ヲ生ジ其地隆起セル
 等大ニ変形シ大砲ヲシテ后方ニ施田スル能ハザラシムタリ尚又
 アモアトノ破片ハ廿一番炭庫トノ隔壁ヲ破リ尚ホ炭庫ト下甲板
 アモアトノ隔壁上部ヲ亀裂セシム此アモアトハ長径一メートルノ扁
 円形ノ開孔ニ打貫セラレシル部ハ前述十五番炭庫モト破状相合
 シ然レモ甲鐵片ハ数塊ニ破損セラレタリ當時炭庫ハ石炭充
 實レアリタリ應急防水處置ハ又一当アケースト止下ノ彈孔トシ

0626

(第四番)

全四時五分頃敵ノ十二号弾七当りテ一砲下縁・余中炸裂
シ附近甲板外致ニ亀裂ヲ生ジリバトシテ緩メ尚弾片ハ三番重
四七番保砲(ホトリテキ)ノ砲口ヲ損シ五番重四十七番保砲ノ身
坐リ開カシメタリ

全六時廿六分頃 左舷戦列

敵ノ六号弾十當りテ一砲門ヲ砲身ノ左側砲耳近クニ
命中炸裂四散シ砲架ヲ破壊ス

全六時四十五分頃敵ノ十二号弾前砲塔ノ後部中実素前室
ノ天井ニアル「スカイライト」ニ命中炸裂シ茲ニ大破壊ヲ興シ室内
諸品具ヲ破壊シ其甲板ヲ穿テ尚ホ后壁ヲ破リ上甲板
「スカイライト」ニミテ弾片ヲ為メ数孔ヲ穿テリ

此「スカイライト」上ニハ石炭積ノ中用アル大形「エンジン」二個ヲ置

キアリシ其大程ノ細製モハ細微切斷セシ右舷ノカマシ製衣


ノモノハ粉粹セシタリ

(対向不詳) 弾種不明) 敵機右舷后部水面ニ炸裂セシモノ



ト見(十三番)ケースト勿側及其附近ニ撃撃ノ小痕跡ヲ残セリ

0628

牙籠甲 防水板略圖

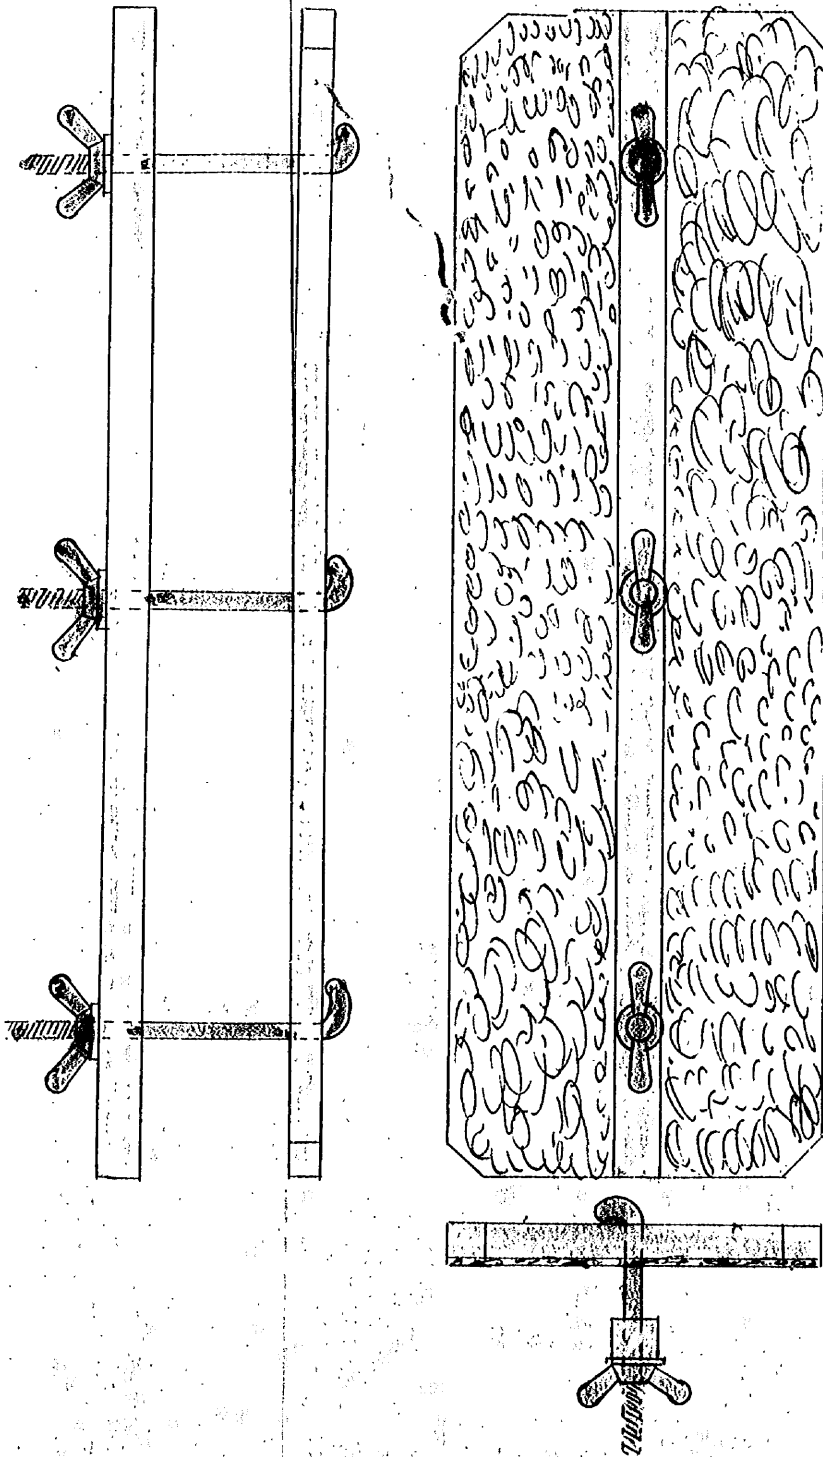



0629

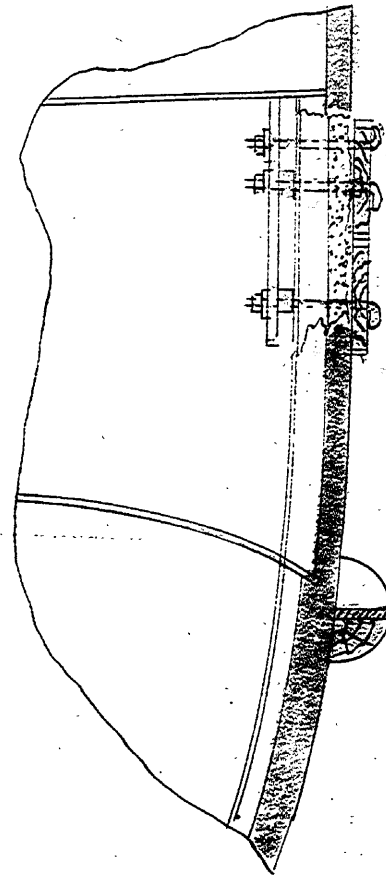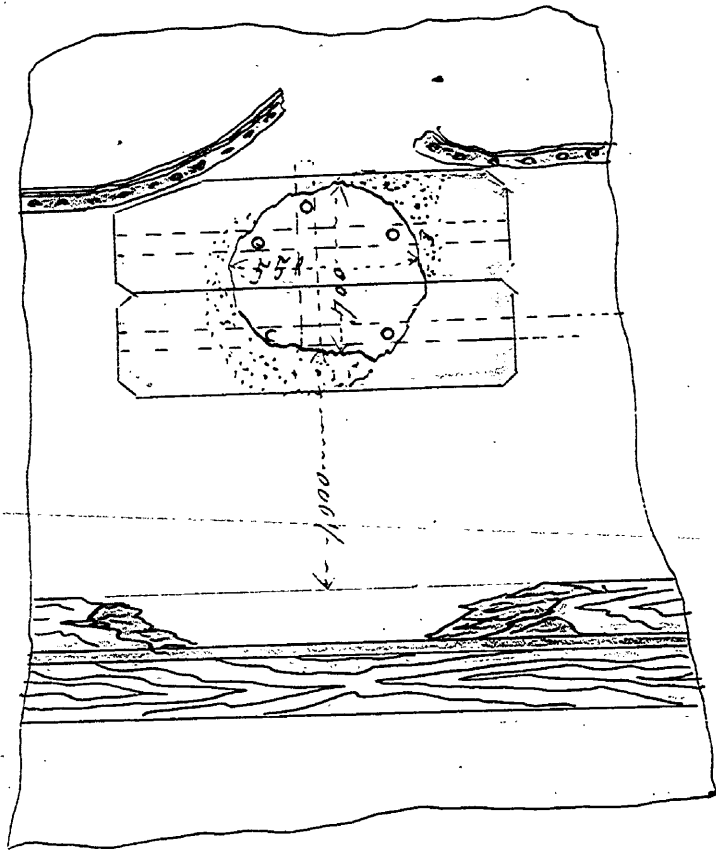

牙高心
一番ケミキト下之平外鉄破孔



0639

30破板外宝勢書在圖機板甲下 卷二第

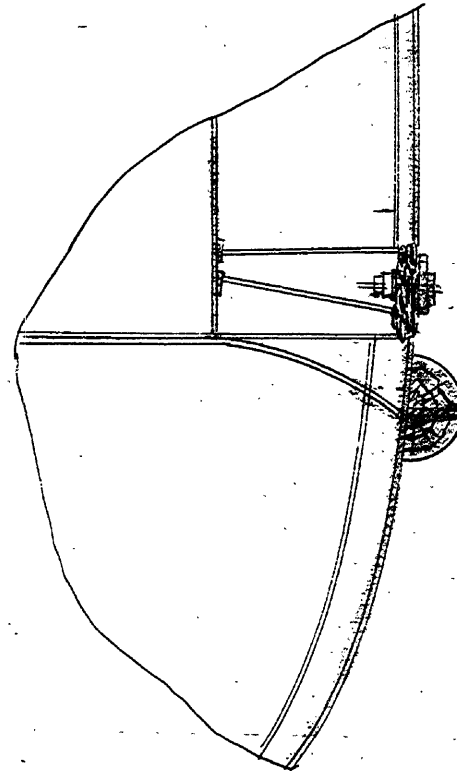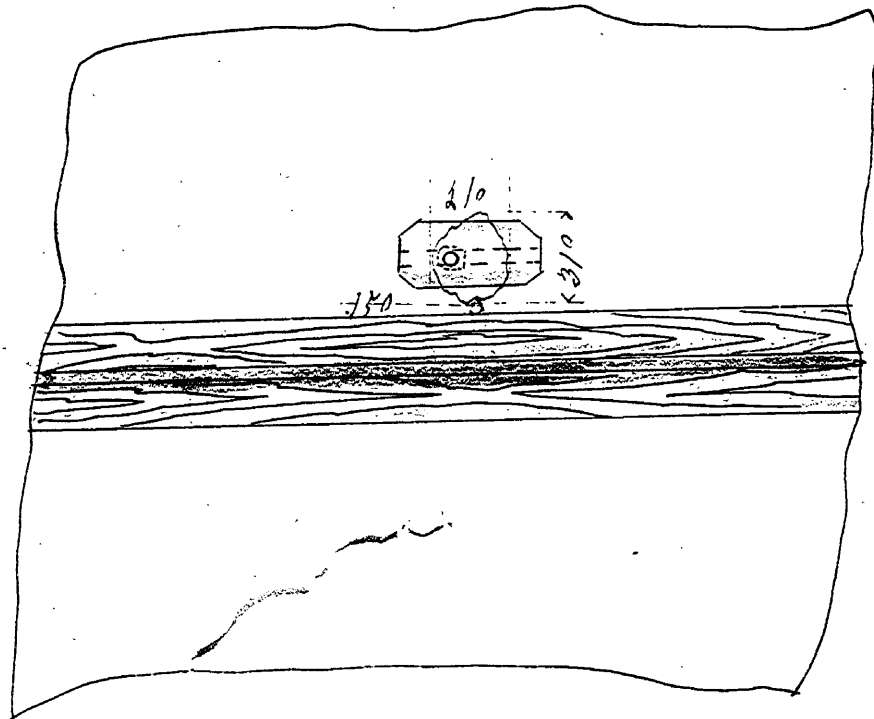


0631


三葉中用板購流の外板破孔

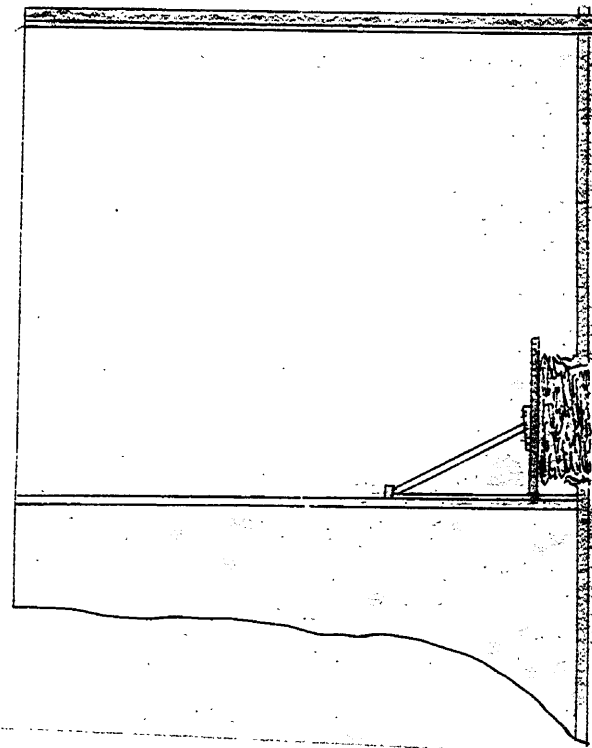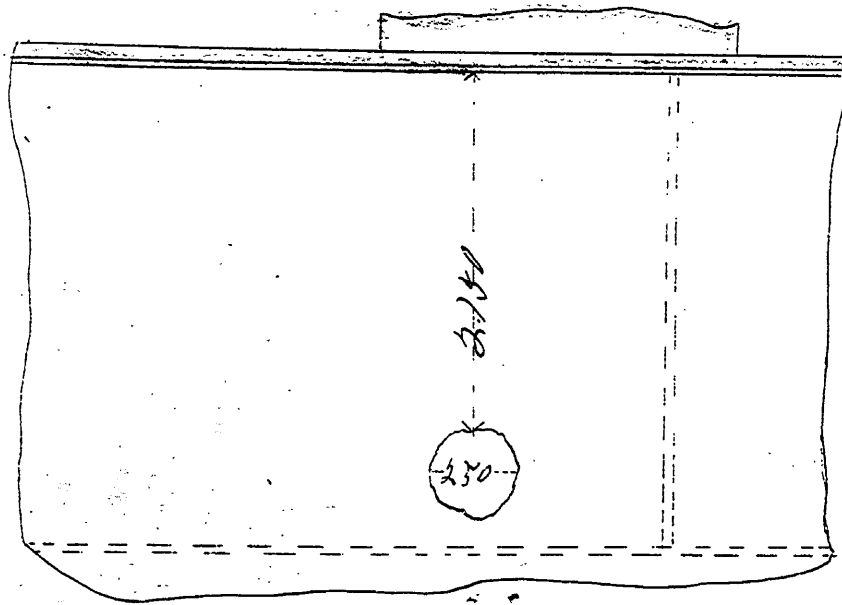

0632
2390

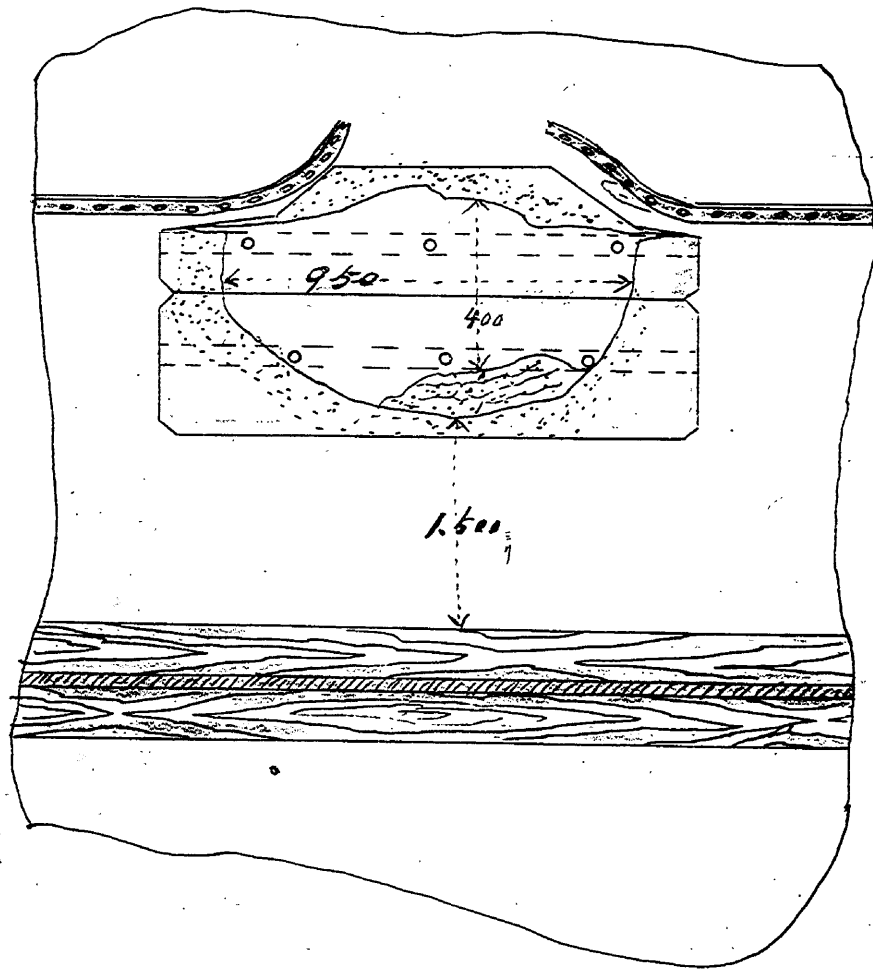




0683

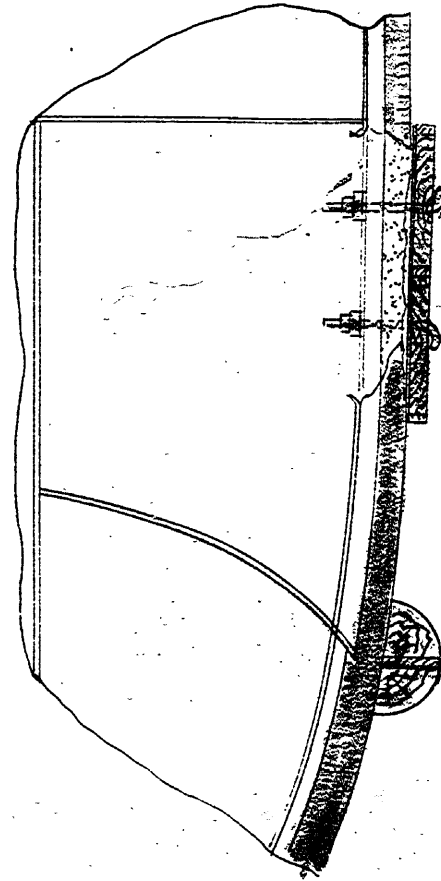

第四番七番ケスノト下大手外鉄破孔

第廿五番唐大甲鉄滑痕


外方ヨリ見ルハ此ノ如ク

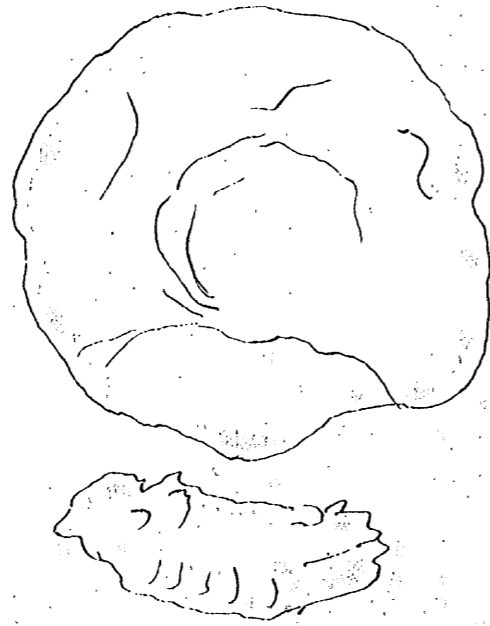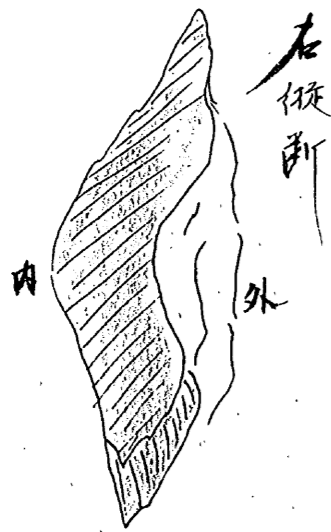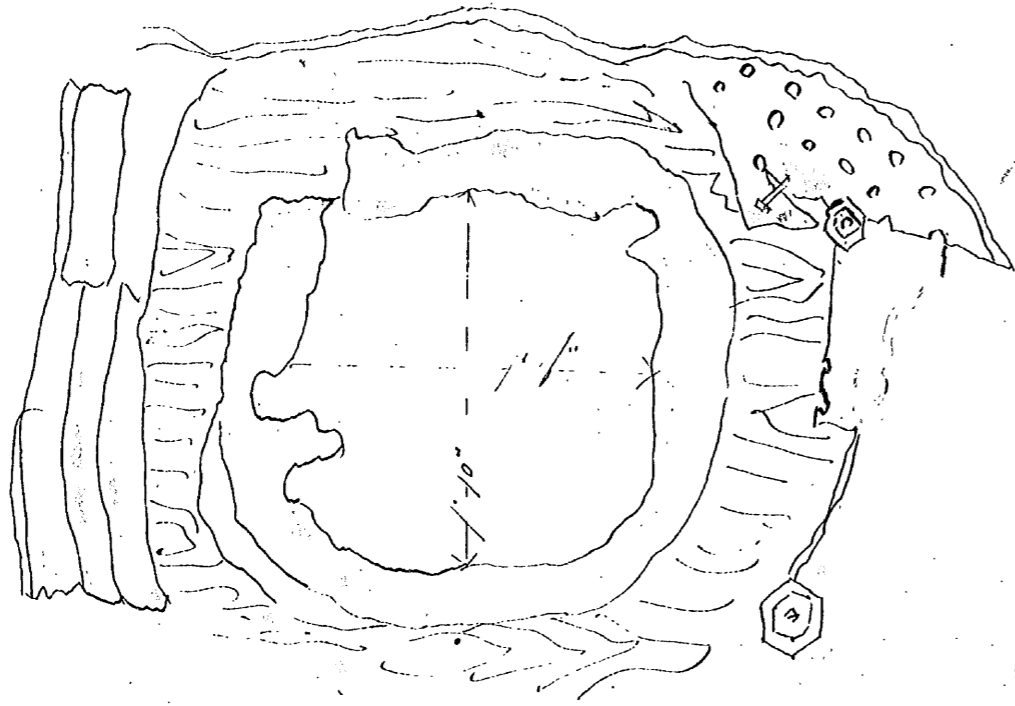

貫徹セシニ甲鉄ノ破片
(外方ヨリ見ル)


一番
ケースト

十五番唐庫

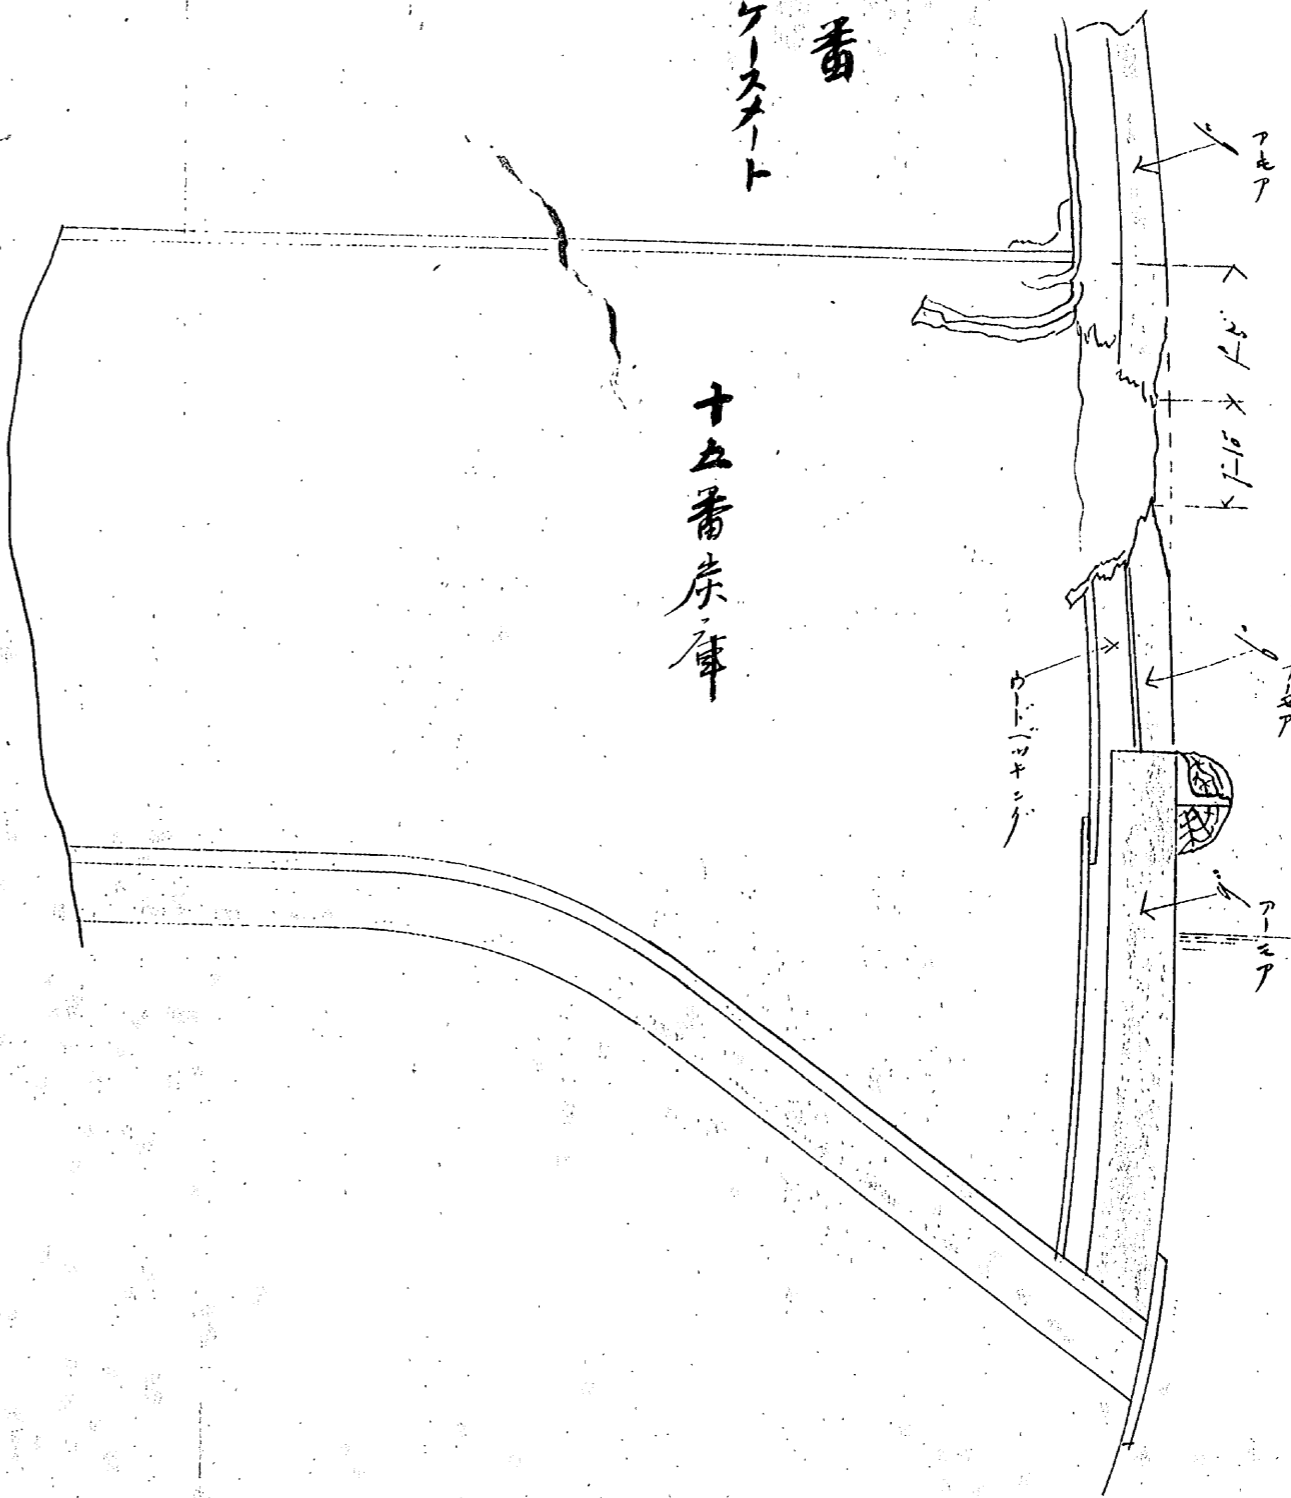


0634


内方日見ル破乱

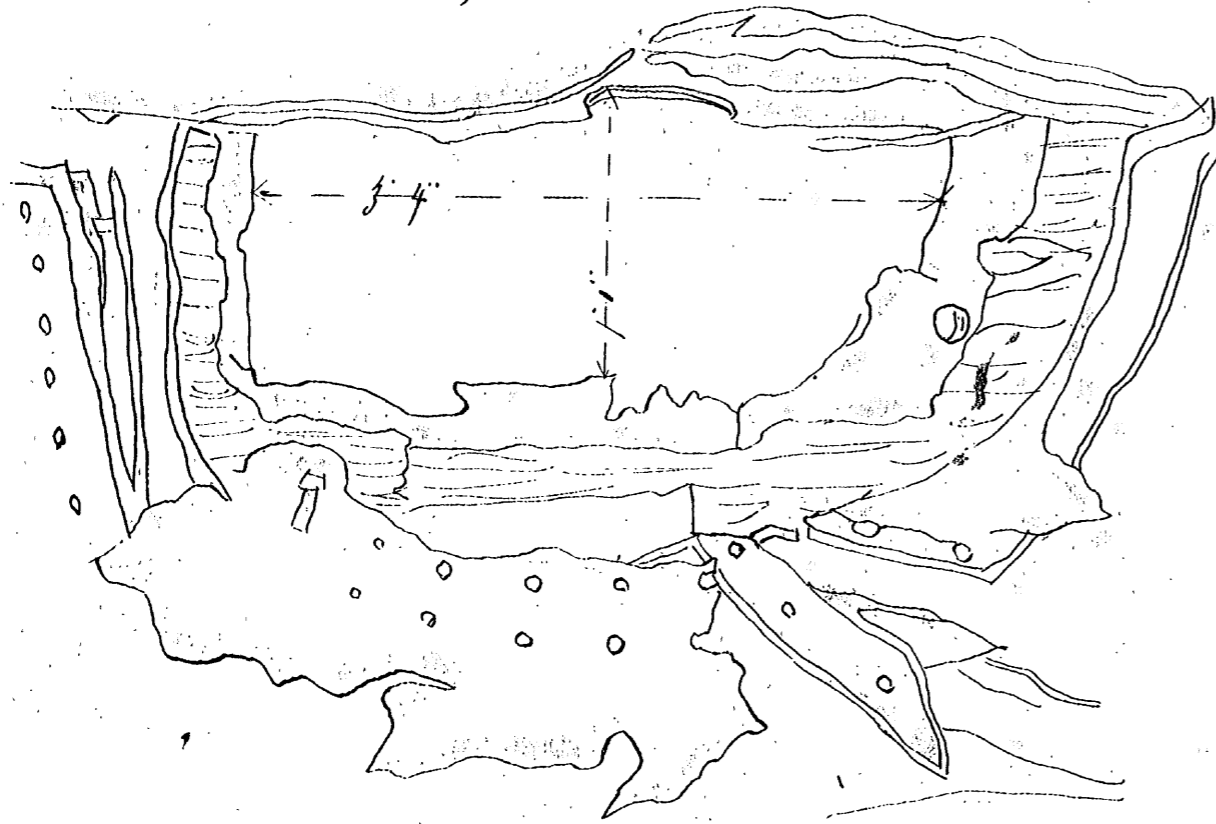

内庫炭一ツの甲破乱

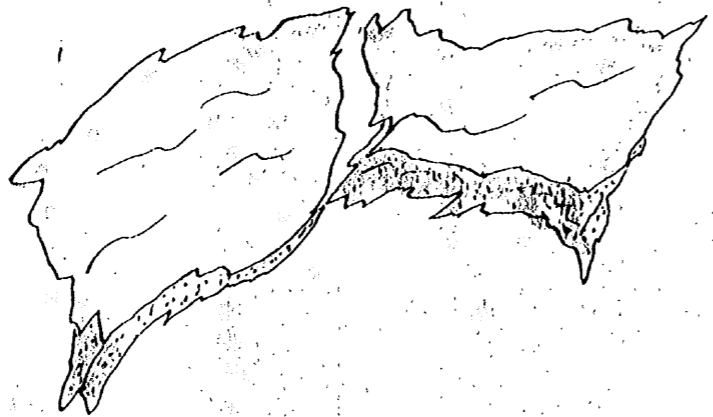


廿一番炭庫大子甲級得痕篇

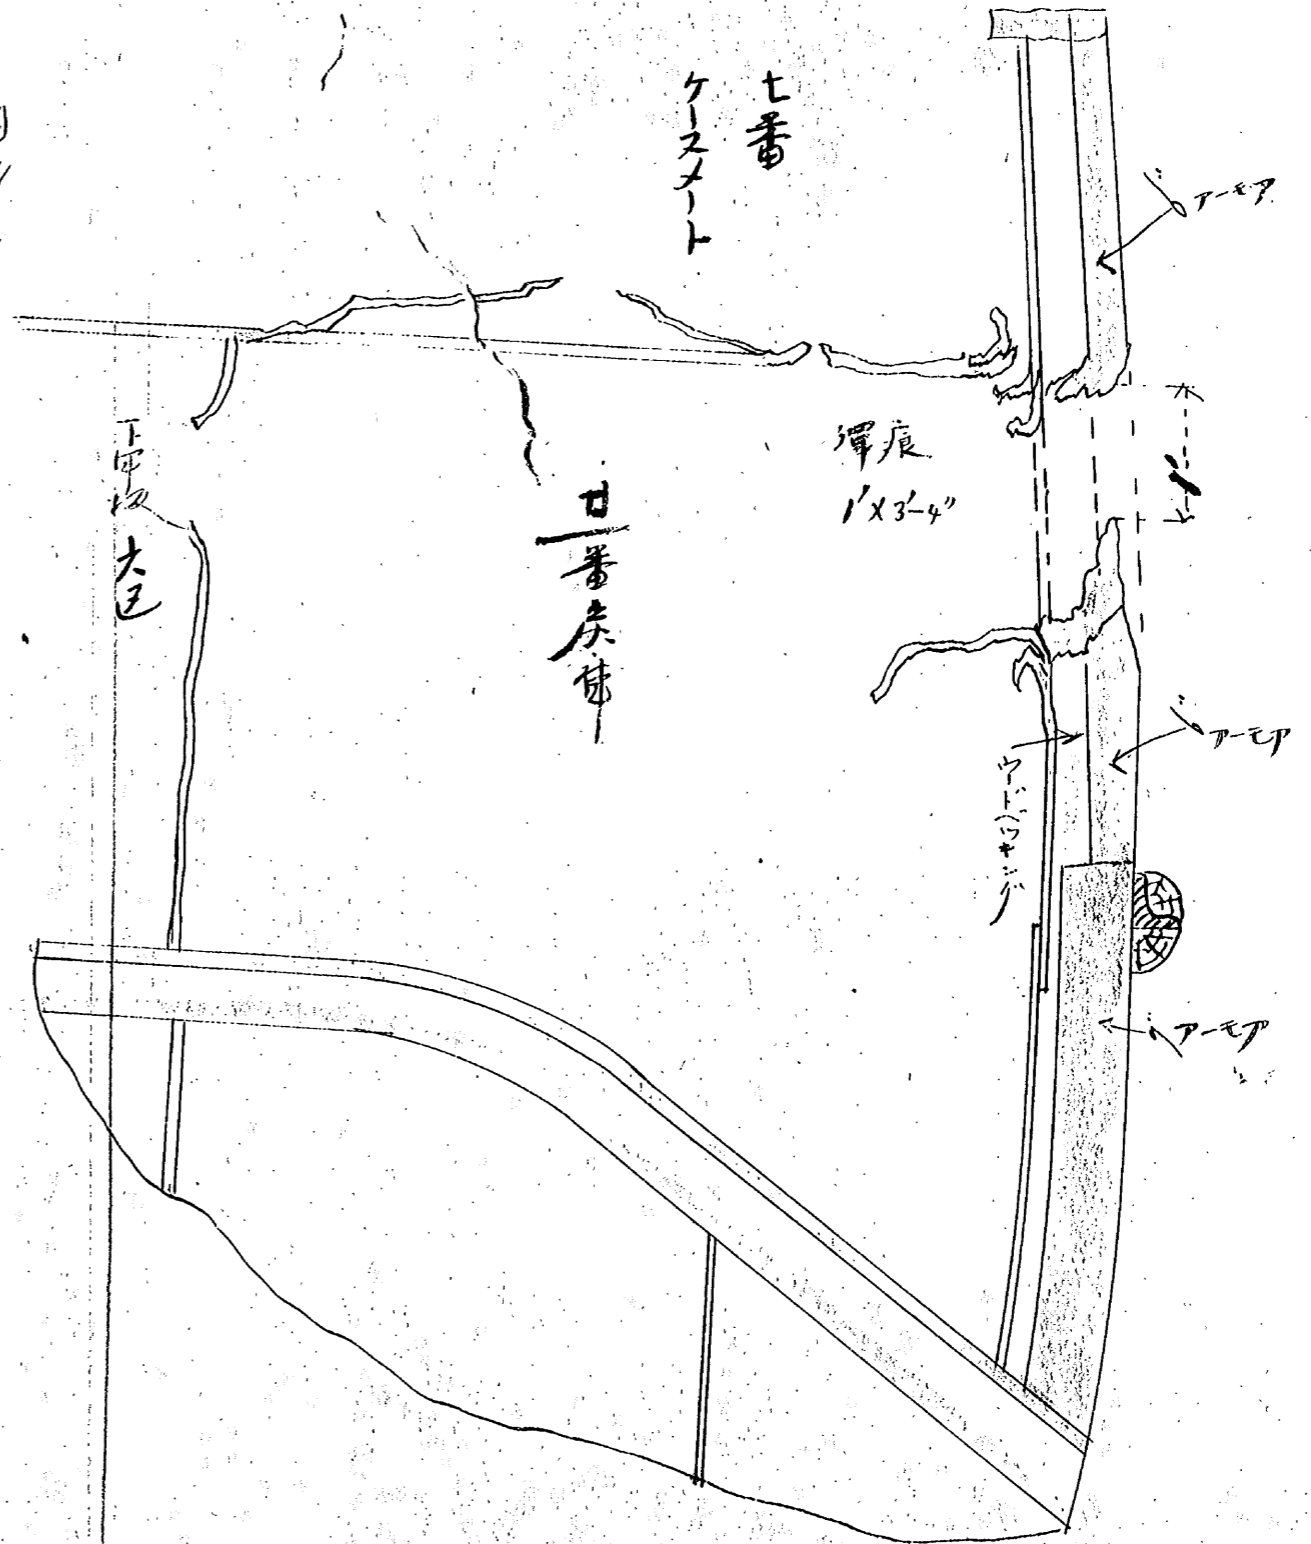

0635

吾右松夫負使以破壞一亦

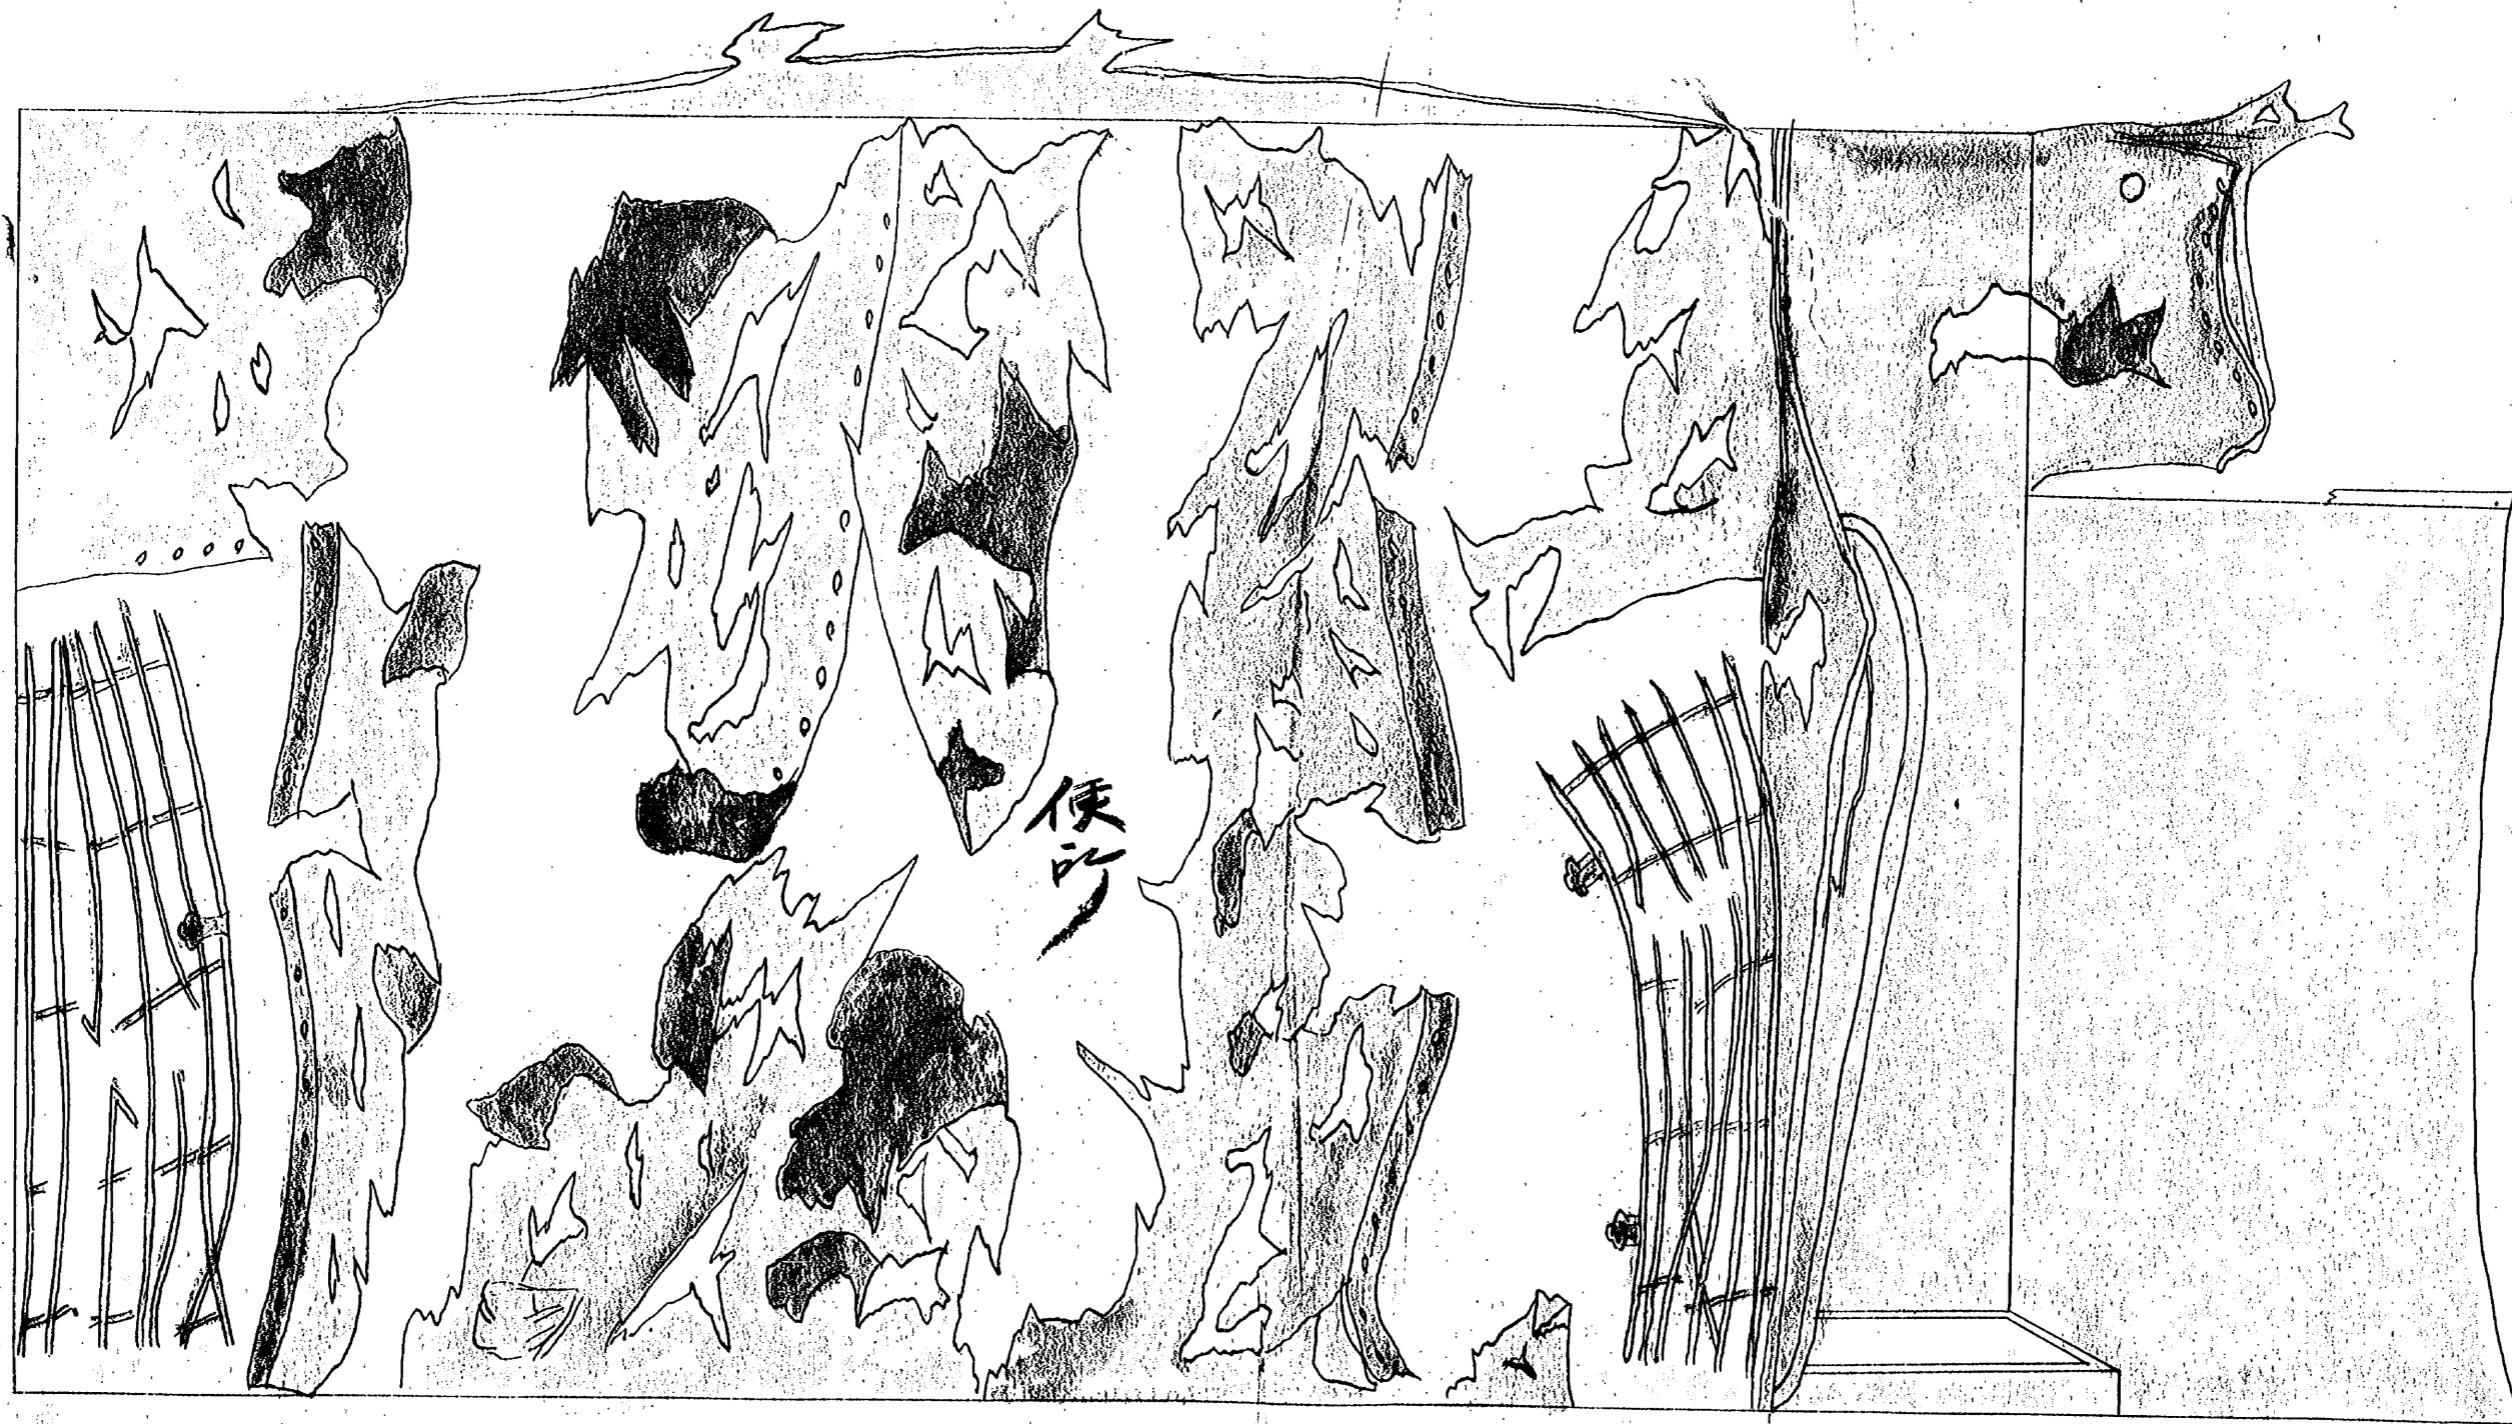


使

0636


前部
文庫
下
破壊
状況

前部
文庫
下

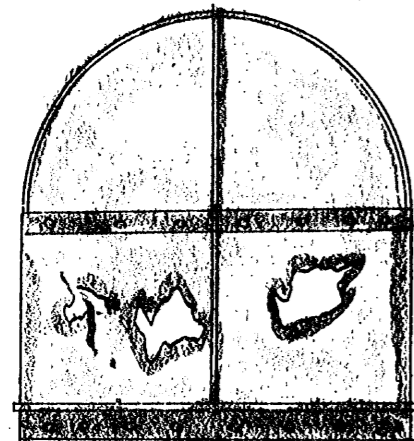


0637



三番ケミート天井破壊ノ状態
（破部ノ寸法見ル）

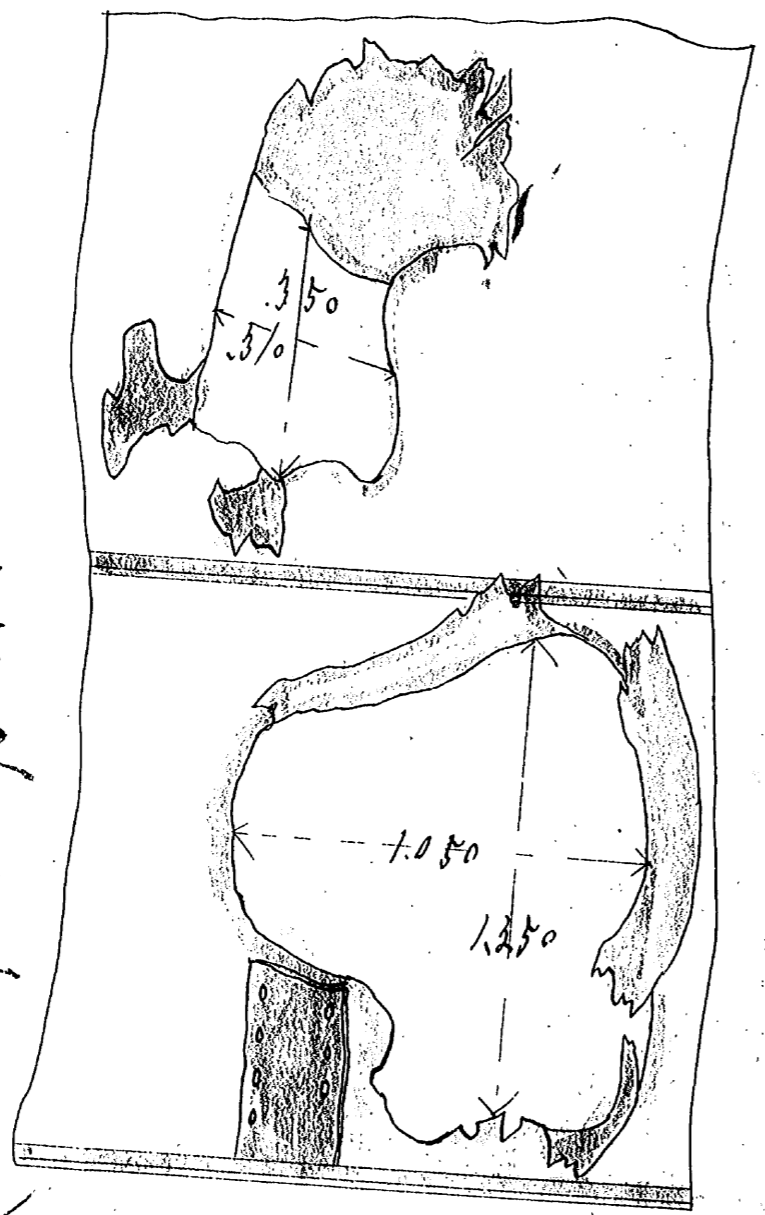


十番ケミート天井破壊ノ状態
（破部ノ寸法見ル）

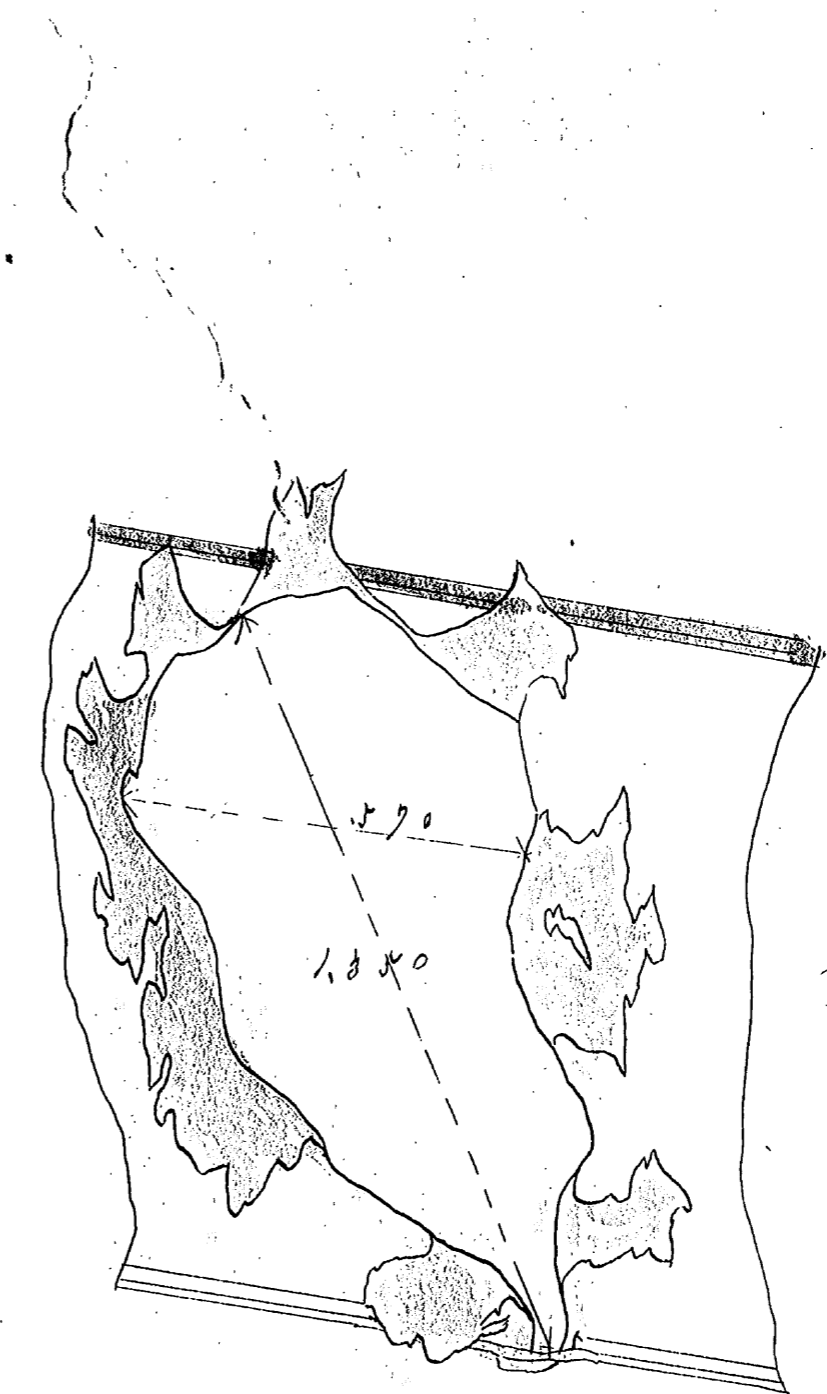


0638

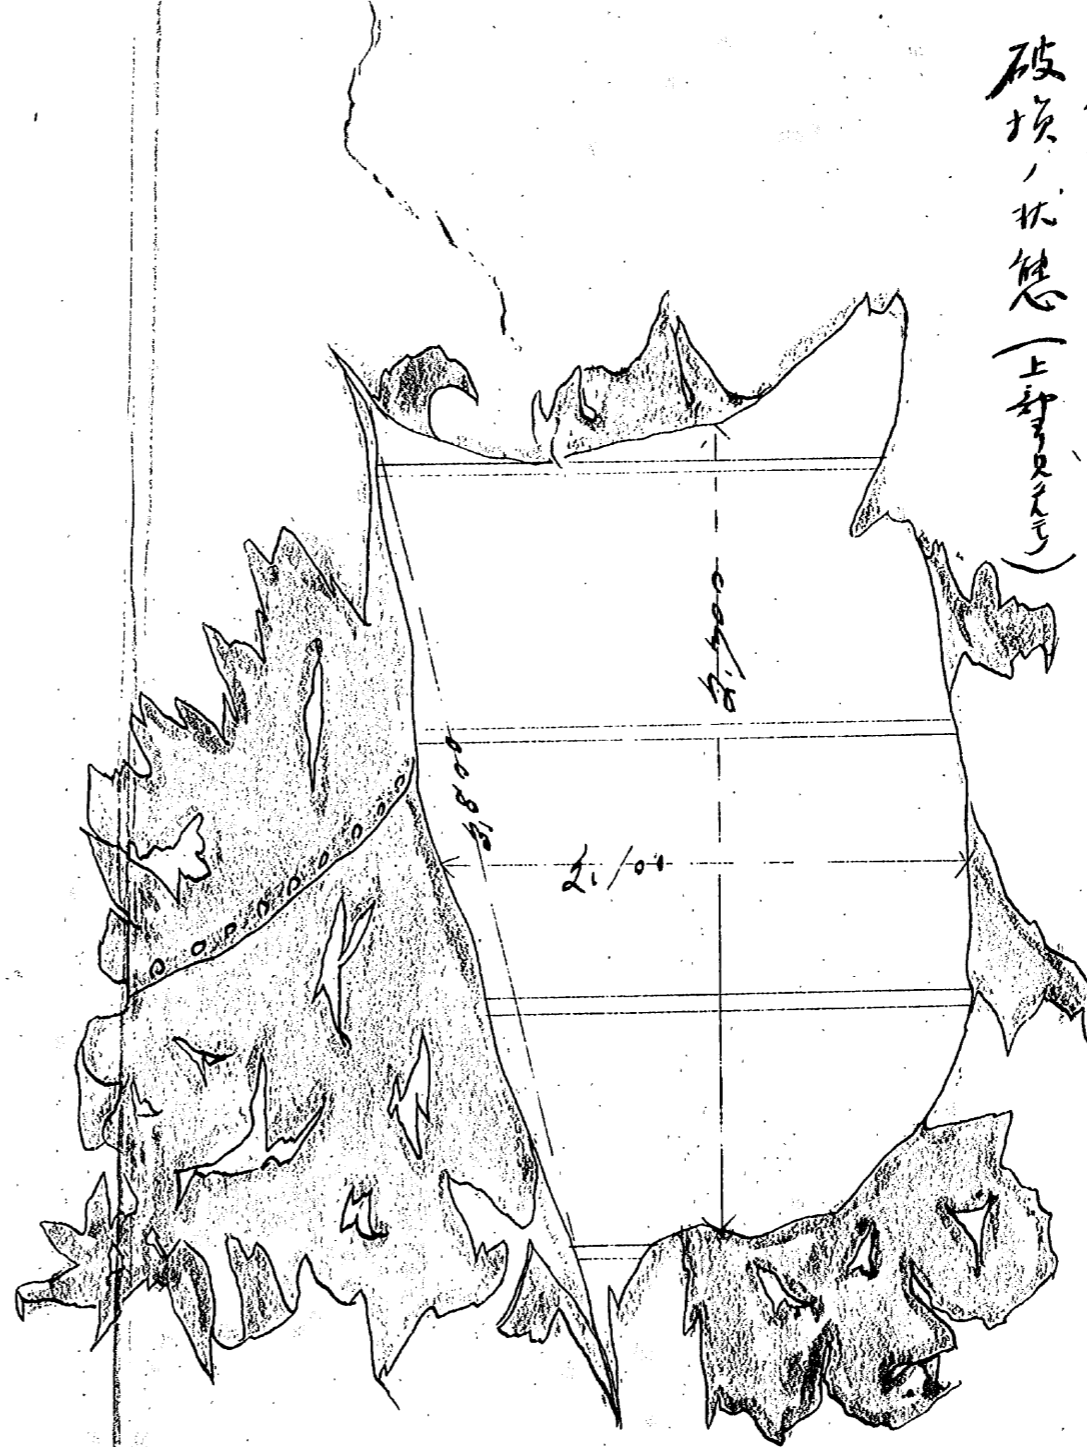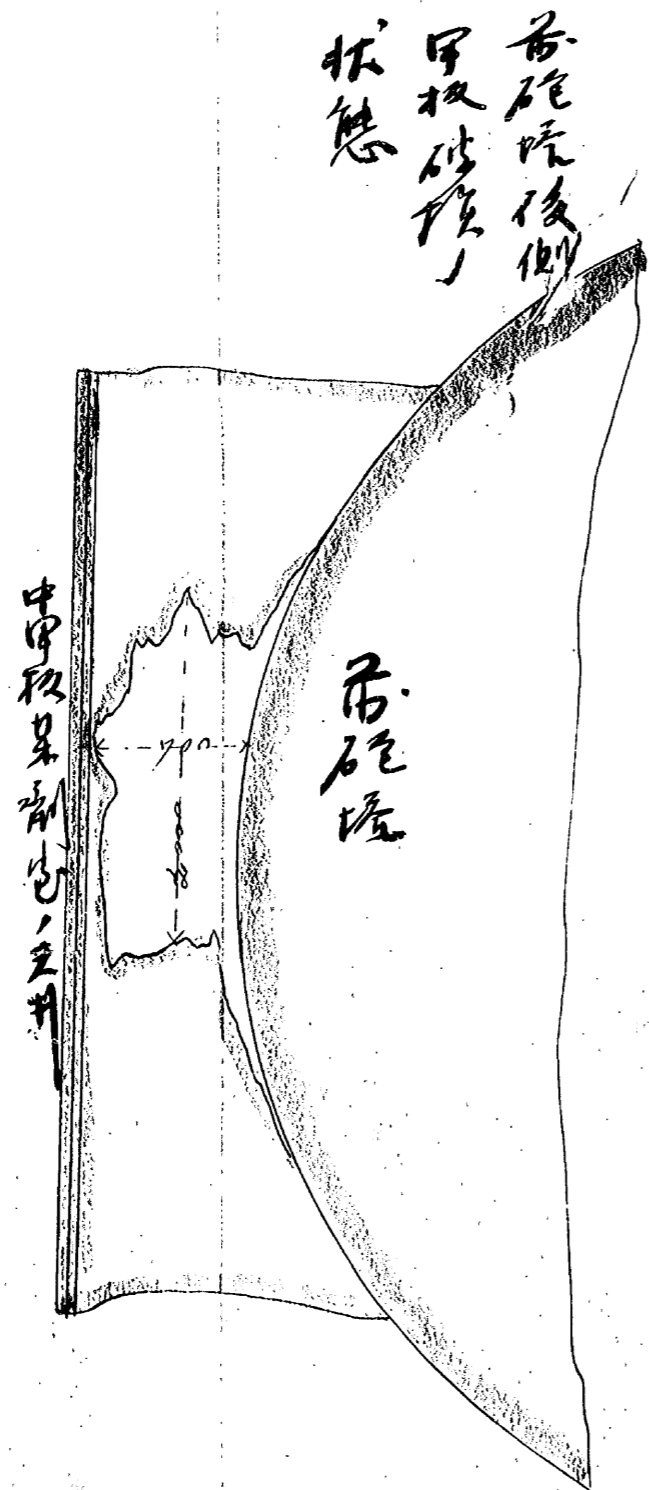

0639

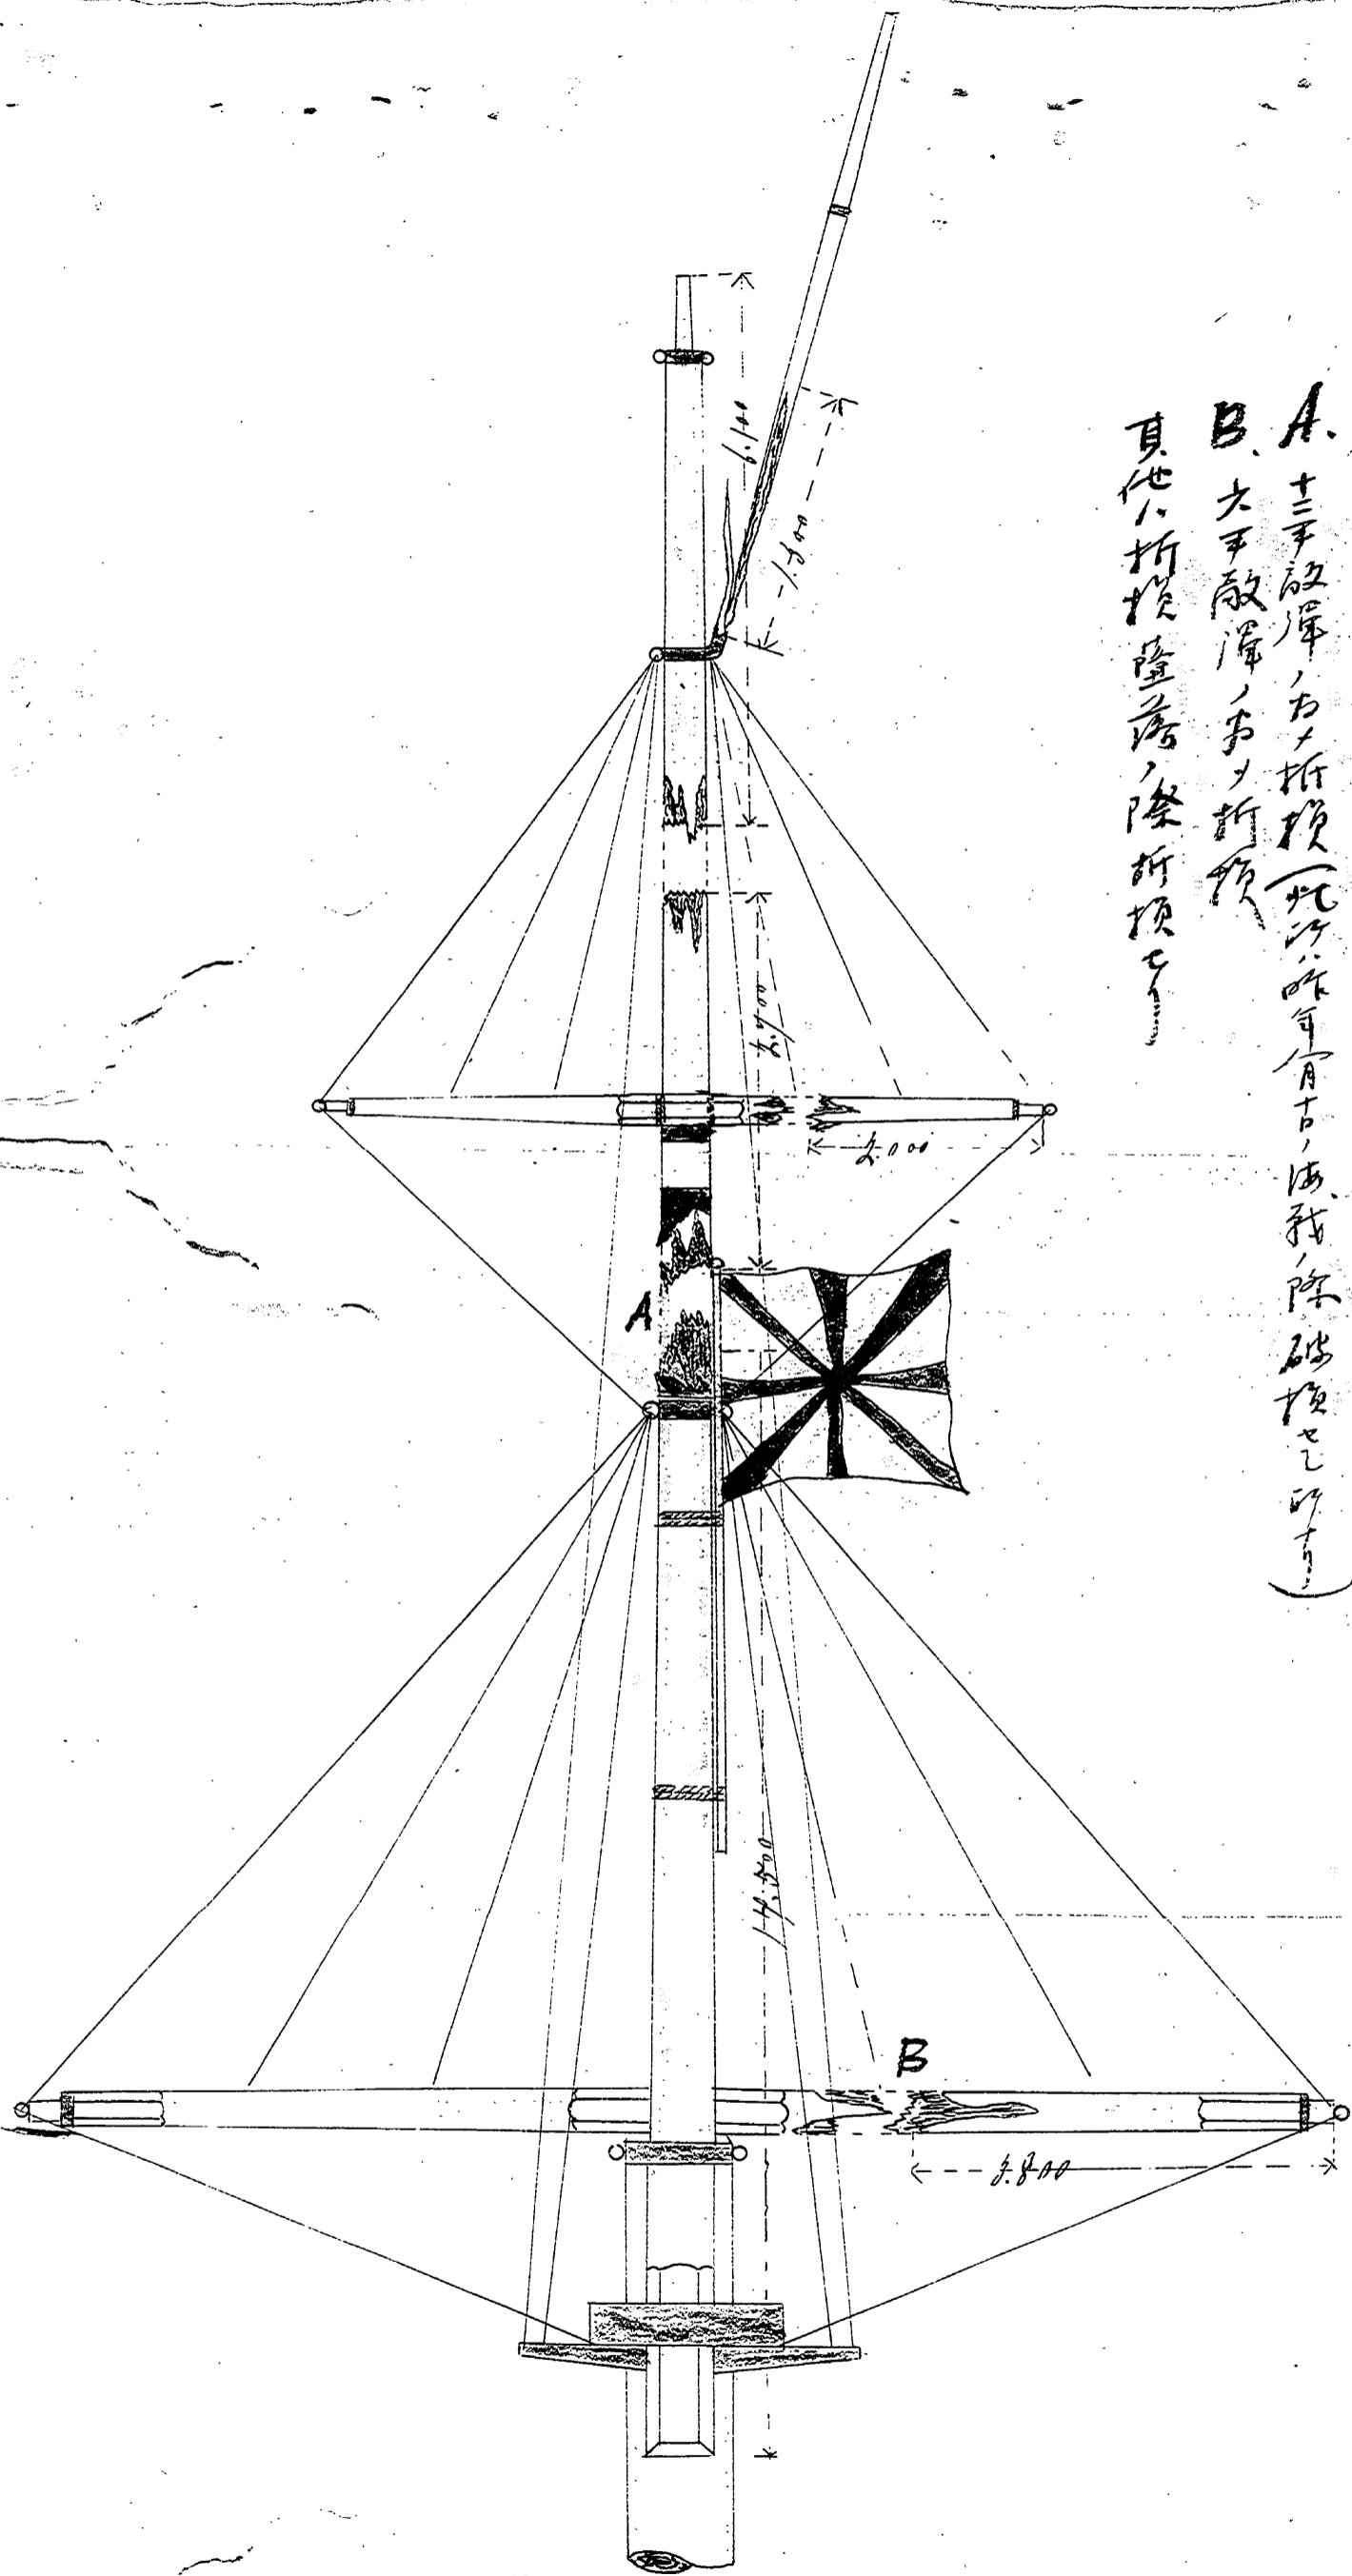


右ノマスト折損ノ状態
 A. 十字旗竿ノ右ノ折損（此ノ折損年古ノ海難ノ際破損セシ所ナリ）
 B. 大平敵竿ノ右ノ折損
 其他ノ折損箇所ノ際折損セシ

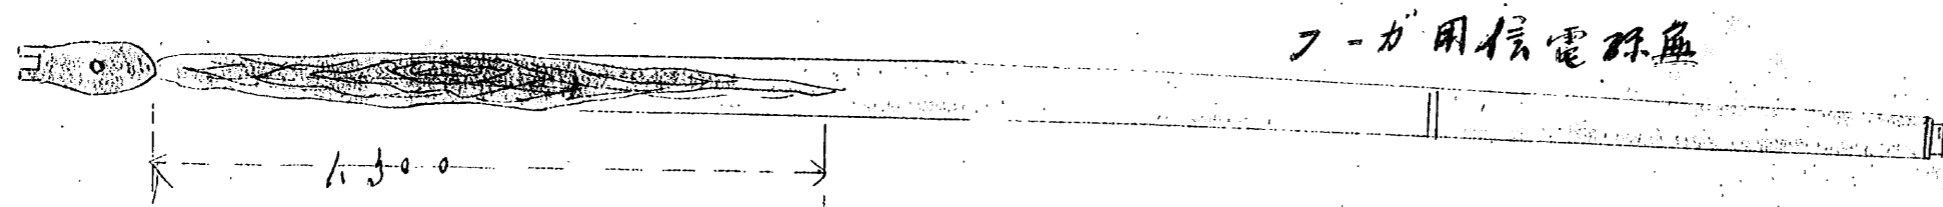

フ-ガ用信電珠魚


イレットブグメント
 及イレットブグメント
 折換明細簿
 A. B. 八屏丸
 多折換

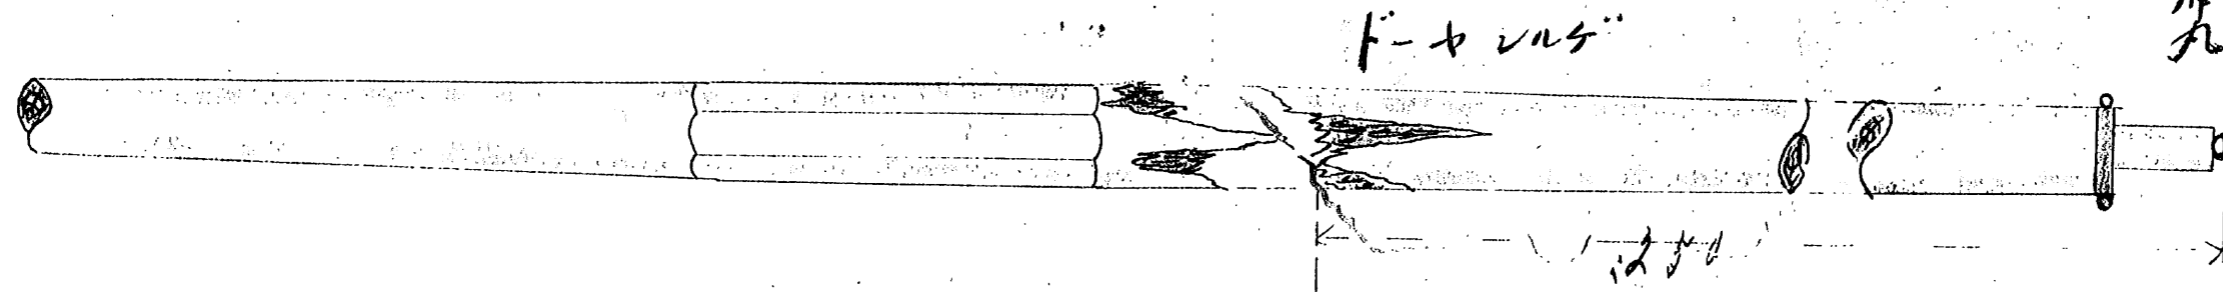

ド-ヤルダ

1.500


ド-ヤルダブツ

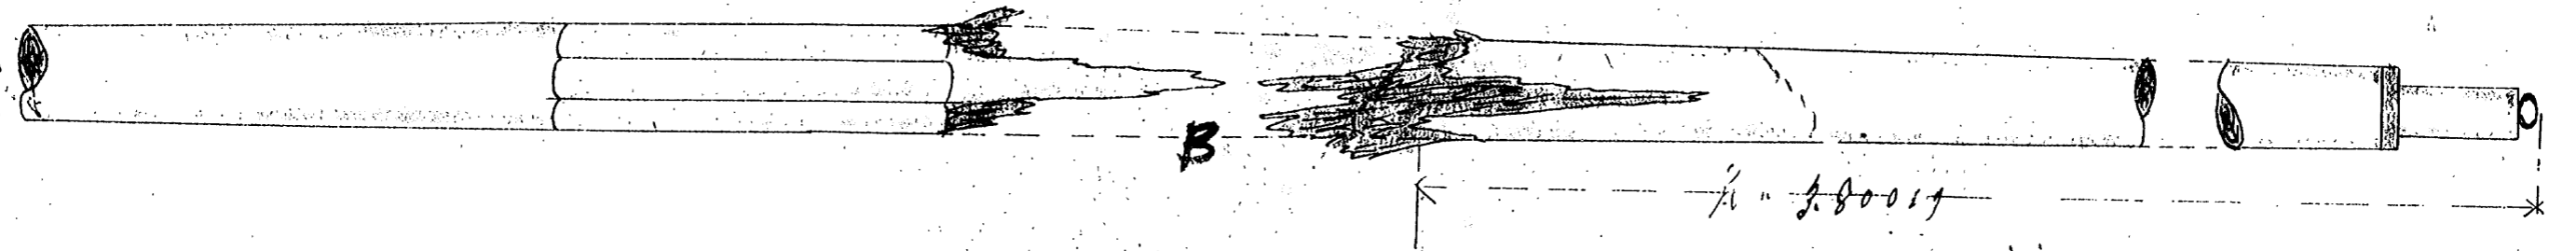

B

1.800

トスマブツ

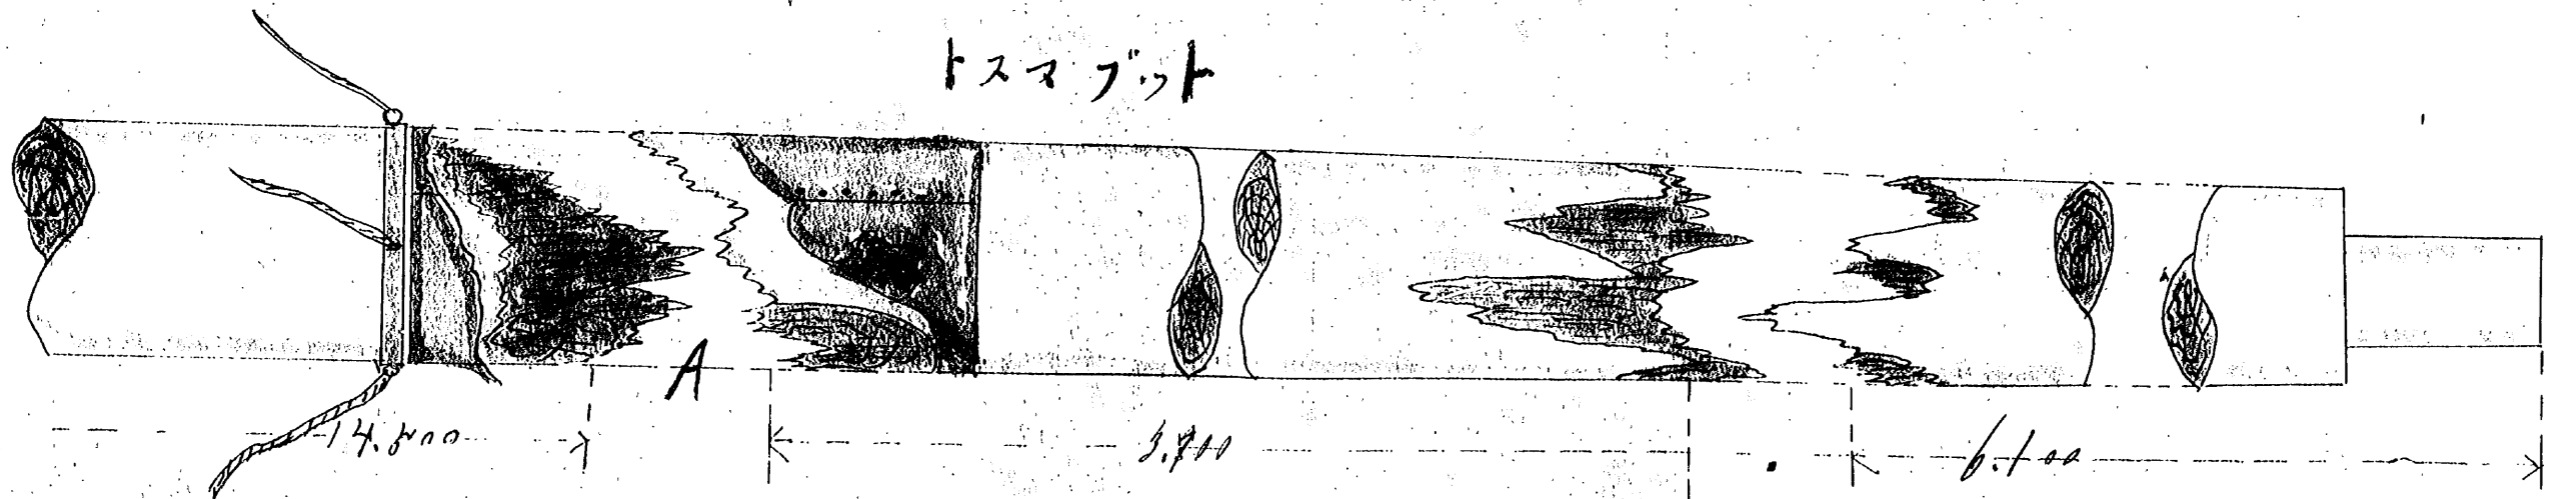

A

1.400

3.800

6.100

0641

戦況中欠負補充ノ概要

当海戦ニ於テ欠負ノ生じタルハ、主トシテ六号砲負アリト
ス後而補充モ亦今砲負ニ於テ行ヒ他ノ各部ニ於テ記スベ
キ補充ヲナシタルナシ

前部六号砲負ニ於テ最初ニ番砲廊内ニ一欠負ノ生
ゼリ即チ砲一室ヲ始メトシ七番ヲ残ス外負傷者ハ戦死
シ利ヘ對艦砲ヲ来リタニ二番三番亦負傷ス依リ直チ
對艦四号砲欠ト空襲英運搬ニ従ルニツキアリシ四十七番砲
負リ以テ砲火ヲ繼續セリ

次チ五番砲ニ在テハ砲負悉ク負傷者シハ戦死セシガ砲五
番野村幸平ヲモノ重傷ヲ負ヒニ乍ラ掲リ止マリテ砲火ヲ
繼續シ續而南ヲ掛リシ島四水ニ加リ又負傷者ヲ編布
リ施シテ歸来シ四十七番砲負弾庫負リ掲負リ以テ條

時砲負う編組は砲火を續行せり

六番砲は其二番に番負傷を爲す對艦砲六番補欠あり

七番砲は在る始に一番四番及對艦砲負ふ番負傷せしが

一番四番は輕傷なりが爲す打方待てり令る迄砲側を待て後

編組を施して歸來せり然るに次回に戦側より七番砲

庫より爆列衣し九十二号弾を爲す二番七番戦死し一番

三番六番重傷あり負へり爲す對艦砲二番射撃トナリ

トセし際又洪波ノ爲に砲を急に旋回せん遂に砲尾に照準

器格納すに狭く負傷せり次に對艦砲二番及其砲負

傷は弾負ひし字直を砲負う編組は砲火を續行せり

戦闘休憩後十番砲三番七番砲を補給し其他輕傷者及

砲損せし三番重四十七番砲負ひし字直を砲負う編組せり

分隊長村越大尉が最初負傷せしが戦闘を其期迄其位

0643

置、存キ

後部六号砲台に在ル其十一番砲天井破壊、為メ七号新

可シ四番五番六号重傷ヲ負ヘルヲ以テ對艦砲台番五番

及重四十七番砲負リ以テ補欠ス

十番砲に在ル砲身、命中セシトモ一番對艦外皆輕傷ナリ以テ

對艦砲二番ヲ以テ補欠ス、今時分隊長後傷安野少尉全砲

廓ニテ重傷ヲ負テ西村候補生之ニ代ル

十二番砲に在ル其二番對艦砲ヲ負傷セルヲ以テ十番砲

ノ二番ヲ以テ補欠ス

廿七号對艦砲、後々十番砲負傷ヲ十番砲五番重

四十七番砲(砲身破損)負リ以テ十番砲負傷補欠シ尚ホ十番

砲二番ハ前部六号砲台ノ七番砲に候時補欠セリ

海戦後補欠ハ別誌ス

補索及防火に關スル概況

廿七日海戦中重ん補索業務ハ、マシントツプスルヤードに折損、
際於ケル處置ニメントツプマストに折斷、際於ケル處置ニ茅ニカクテ
取ルモストダビツトに折斷於ケル處置之ナリ

マシントツプスルヤードに其左舷側ノ部中央ヲ約四分ノヲ残シテ折斷サレ纜
カマシトツプに依リマシントツプに上左側ニ釣ノ下リ居リタリ依而マシントツプに
在リタル見張員ト右部補索手トヲ之ヲマシントツプマストリギンに及マシトツ
マストに縛着以テ戦闘ヲ了リタリ次デマシントツプマストにハ其コケルヤードに
及無線電信カマシト共ニ約三分ノ一高サ(昨年八月海戦損傷)
ヨリ折斷サレマシトツプに沿テ斜メニボルトデキ右舷後部指揮
塔附近に墜落シ兩折シテマシトツプリギンに及マシトツプ等ニ依リ墜下シ
居リ依而左補索手ヲ以テマシトツプリギンに及マシトツプ切リ免ニ角ボルト
上ニ平置ニ後ヲ打方待テノ合アリニ際輕砲員ノ部ト共ニ茅

0645

一水雷艇「クラツチ」ニ棲シテ片付タリ

「マイントツ」ヲマストトノ折断ト共ニ檣頂ヲ揚ゲテ將旗及戰鬥旗

モ墜落セシカバ一時残存タル右舷「トツ」ヲスルヤ「ダム」ニ戰鬥

旗ヲ揚ゲ將旗ハ「フォールマスト」ヘットト揚ゲテガ次ニ「トツ」ヲマストヘットト

ニ臨時「ハリヤード」ヲ設ケ遂ニ之ヲ將旗及戰鬥旗ヲ揚ゲ直キ

「第一」ニカッター「フォールマスト」ト「ダム」トハ其根元ヨリ切断サレ纒カニ其

「カイ」タル「チ」エヒニ依リ墜下レ頭部ヲ少シク「ボート」デギンノ上ニ出シ

下部ハ幸ニ大尹砲身ニ達セズ然レモ若シ墜落スル「アラバ」大

尹砲身ヲ損スルノ恐アルヲ以テ補索手ヲヒキテ第一ニカッター「ボート

「ボール」ヲ以テ具函「クラツチ」ト共ニ数重ニ縛着セリ後チ打方待テ

ノ令アリタル際附近ノ輕砲負ト共ニ「ダム」ト「ボート」デツキ上ニ「引

上ゲ」ヨリ「掛」ケテ固縛セリ

尚前部十三号右砲身損シタル際砲塔天蓋一部破損

シ墜落ノ恐アルヲ以テ之ヲ防グ爲メテクムレヲ以テ之ヲ後方ニ引キ
附ケ置キタルモ亦補索業務ニナリ

當海新中火天ヲ起シタルハ敵弾三番ケーストト上ニ炸裂
シ第一カクタ附近、釣床ヲ燒キタルト兵員一則ニ中リタル敵
ノ十二尹彈炸裂シ爲メニ右舷ニセルターナツキニ及其下部ニ
火天ヲ起シタルト第一水雷艇ノクワツテ附近ニ炸裂セル敵弾
ノ爲メニ第一カクタニ及其附近、釣床ヲ燒キタルト第一
室天井ニテ炸裂セル敵弾ノ爲メニ第一室割室内ニ火天ヲ起
シタルト、四回アリキ但し何レモ小火天ニシテ直ニ「ファイヤメン」シ「ボーズ」
ヲ導キ消火ニ得タリキ只右舷「セルター」ニ及其下部火天ノ
際ニ附近ノ「ファイヤメン」吐水口モ亦破損シ三番「ハツチ」側ノ吐水
口より「ボーズ」ヲ導キタルヲ以テ「聯」カ混雜ヲ来シタリ

0647

マントレット 釣床、防衛に關する概況及其效果

水艀に於てハ合戦準備トシテ殆ド總テノ釣床及索具ヲ以

テ甲板各部ニ釣床及マントレットトナシ居レリ

釣床ハ前コシバステッキノ周圍前コシバステッキノ周圍前操舵室

ノ兩側^{右端}艦橋ノ兩側^{左端}フォールマストノ前面^{右端}ポートデッキ、セルターデッキ

ニ在ル各輕砲^{右端}背後各指揮塔各揚彈筒ノ周圍其他露

出セル電線周圍ニ備ヘリ

マントレットハ上甲板中部、兩側殆ド全部ニ張り尚ホ艀格

ノ兩端^{右端}セルターデッキノ一部ニモ張り

其他前後司令塔及無線電信引入筒ノ周圍ニハホリ

サレテ卷キ加フル司令塔ノ上部ハ帆布類ヲ集メテ纏充以テ

破片ノ侵入シテハイカレテ破ルヲ防グニ供セリ

中甲板ニ在テハ前部十二斤砲台ノ背後、各マントレットヲ張

リケビシ砲ノ背後ニ釣床ヲ備ヘテ防果ス尚ホ下甲板砲塔
 側ニ在ル注水辨「スロイドル」ニモ防果ス爲メ釣床ヲ備ヘタリ
 上甲板中部ハ殆ト一面ニ不案内「コツ」ト以テ天井ヲ假製衣
 考以上ノ設備ニ関シ滿海戦ニ於ケル効果田各ホ在ルハ
 釣床ノ弾片及鉄木破片ニ對シテ好防果タルハ既に叶
 年中ノ海戦ニモ實験ヤシガ今更ニ一層ノ確信ヲ得
 タリ備ヘル釣床中ニ弾片鉄片ノ止マル居ルヲ甚見スルモノ
 其數夥シク出ガ高ノ要部ノ破損ヲ免カシムモノ著シキ
 例ニ揚艇機外側ヨリ釣床及下甲板注水弁「スロイドル」
 周圍ニアリタル釣床等ニ弾片ノ止マリトモ「アル」見ル之ナリ又「コツ」
 ル「コツ」ト前面ニ備ヘル釣床内ニ敵十二号彈ニ爲メ炸裂
 セル我十二号彈ノ尾部存ル居ルヲ見タリ其他右舷ボートデッキ
 セル「コツ」ト下ニテ炸裂セル十二号敵彈ノ大破片「コツ」ト「コツ」ト

有り船橋の貫通に操舵室内に入り更にコックピットデッキの貫通
 通にテ羅鐵盤の左に未リシガ子午羅鐵盤の防集トシテ
 茲に釣床の解きアリ然カモ其下部の積ヤ傾ケアリシヲ以テ該
 弾片は此釣床内に入り止マレルヲ見タレテ之ヲ我コックピットデッキハ
 聯合艦隊司令長官ヲ始メ艦隊の主力ヲ充タサシタル所
 ナル。若シ釣床微カモバ其結果夫レヤ何迄に確乎タル效果
 アレモナルヲ信憑スルニ足ルト云フベシ
 フランドレットモ弾片は破片ノ勢カヲ殺キ或ル程迄ハ其散
 布ヲ防過スルノ効アルハ前部上甲板及中部上甲板ニテ實驗ヤ
 セル所ナリ然レモ釣床ノ如キ目覺マシキ効果ハ未ダ之ヲ認め
 時極細ノ弾片ハ網ノ間隔ヲ通ルニ又大弾片ハフランドレット
 ヲ破ルノ跡アリテ均合ニ依リ効果アリトノ判定ヲトス外ナキ見ル
 司令塔等ノ周圍に纏ヒタルホーサーハ大ニ弾片ヲ止メタリ蓋

0650

之レガ為メ反跳以テ害ヲナスヲ防遏セルハ断シテ疑ハス又假令
ノ天井タル「子」トハ固ヨリ小弾片ヲ止ムルハ能ハサズモ其
外露艦「ク」ラツ上ニテ粉粹セシ鉄木片ガ「子」ト上ニ墜リ甲
板上ニ煩累ヲナサズシヨク見ル其効果ヤ決シテ小ナリト云
フベカラズ

防水：関スル概況

当海戦：於テ蒙リタリタル重ク損害中其附近ニモ四所
アリ

一中甲板右舷一番「ケ」スタート下層石炭庫六号甲板外舷
約七〇〇ミリ

二中甲板右舷七番「ケ」スタート上層石炭庫六号甲板外舷
約一メートル。

0651

右十二号敵弾ノ為メ破孔ヲ生ス

三、中甲板前右舷船尾流レ所メ銃徑約二五〇ミリ

四、下甲板後右舷機関及多務室窓徑約二五〇ミリ

右六号敵弾ノ為メ破孔ヲ生ス

當時波浪高キ為メ各所ニ海水浸入スルヲ以テ應急防

水上至テテシ

一番ケルところトシテ炭庫ノ外銃破孔内面直徑約二面より大

シテ恰同銃状ヲナシテ破片ニ庫内ニ残置アリ(庫内ニ石

炭多ク実シアリタリ)依而直徑約二面より大ニテ庫内より

破孔ニ到達スル途ノ石炭ヲ除去シ炭粉ヲ得セル海水巾

ニ在リテ又シガ應急防水工ヲナサシム即チ本船ニ於テ兼而

物ニ製シアリタル防水木板ニ板ヲ内部より外ニ出シ之ヲ

釣付鉄桿ヲ用ヒテ内部ニ引キ寄ケテ蝶状ハスクリにて「ホト」

ニテ締メ付テタリ但し木板ト外釘ト接合着着面ニ毛布又ハ工
ヤノトヨリ附着セリ


七番^クク^クク^クト下炭庫(石炭先突)ノ外釘破孔ノ状態ハ前毛
ト稍同シキモ扁圓鑿状ヲモリ其防^ル法ハ前述^スモト異^ナル
中甲板^ノ防^水流^レ所^ノ外釘破孔^ハ圓形^ニシテ直^ケ内^部ヨリ毛布
類^ヲ填^塞シ木材^ヲ以^テ之^レニ^テ迫^シオキタリ

一甲板様^ノ突^及事務室^ノカ釘^ノ破孔^ハ糸形^ニモ^リシテ初^メ
ニ^テ防^水流^レ所^ト同^様ニ^テ防^水法^ヲモ^リ海^水尚^浸入^ノ恐^ルアル^ヲ
以^テ再^ビ石炭庫^ノカ釘^ニ施^セル^防水^法ト^シ棉^ノ袋^ヲ置^キ梯^リ
以^リ但^し木板^ハ一枚^ヲ用^ヒタリ

以上何^レモ能^ク其^効ヲ^奏セリ

0653

分割撮影ターゲット
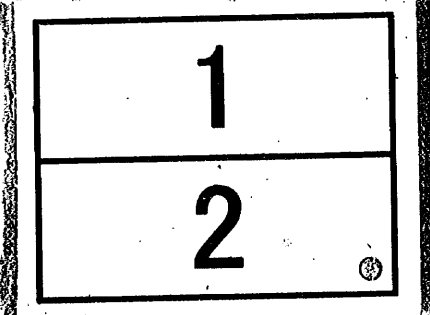
| | |
|---------------------|--|
| 分割した 部分の 撮影順序 |  |
| 分割撮影 した理由 | A 3 版 以 上 の た め |
| 上記のとおり分割撮影した事を証明する。 | |


0654
0655


明治三十八年五月廿六日日本海之戰
於此軍艦三笠彈痕圖
(右舷側圖)

彈痕符号


括弧内番号

- X 貫通痕
- 炸裂痕
- ∩ 小彈片破痕
- 大彈片破痕
- ∪ 不貫通痕
- 動靜索破断痕

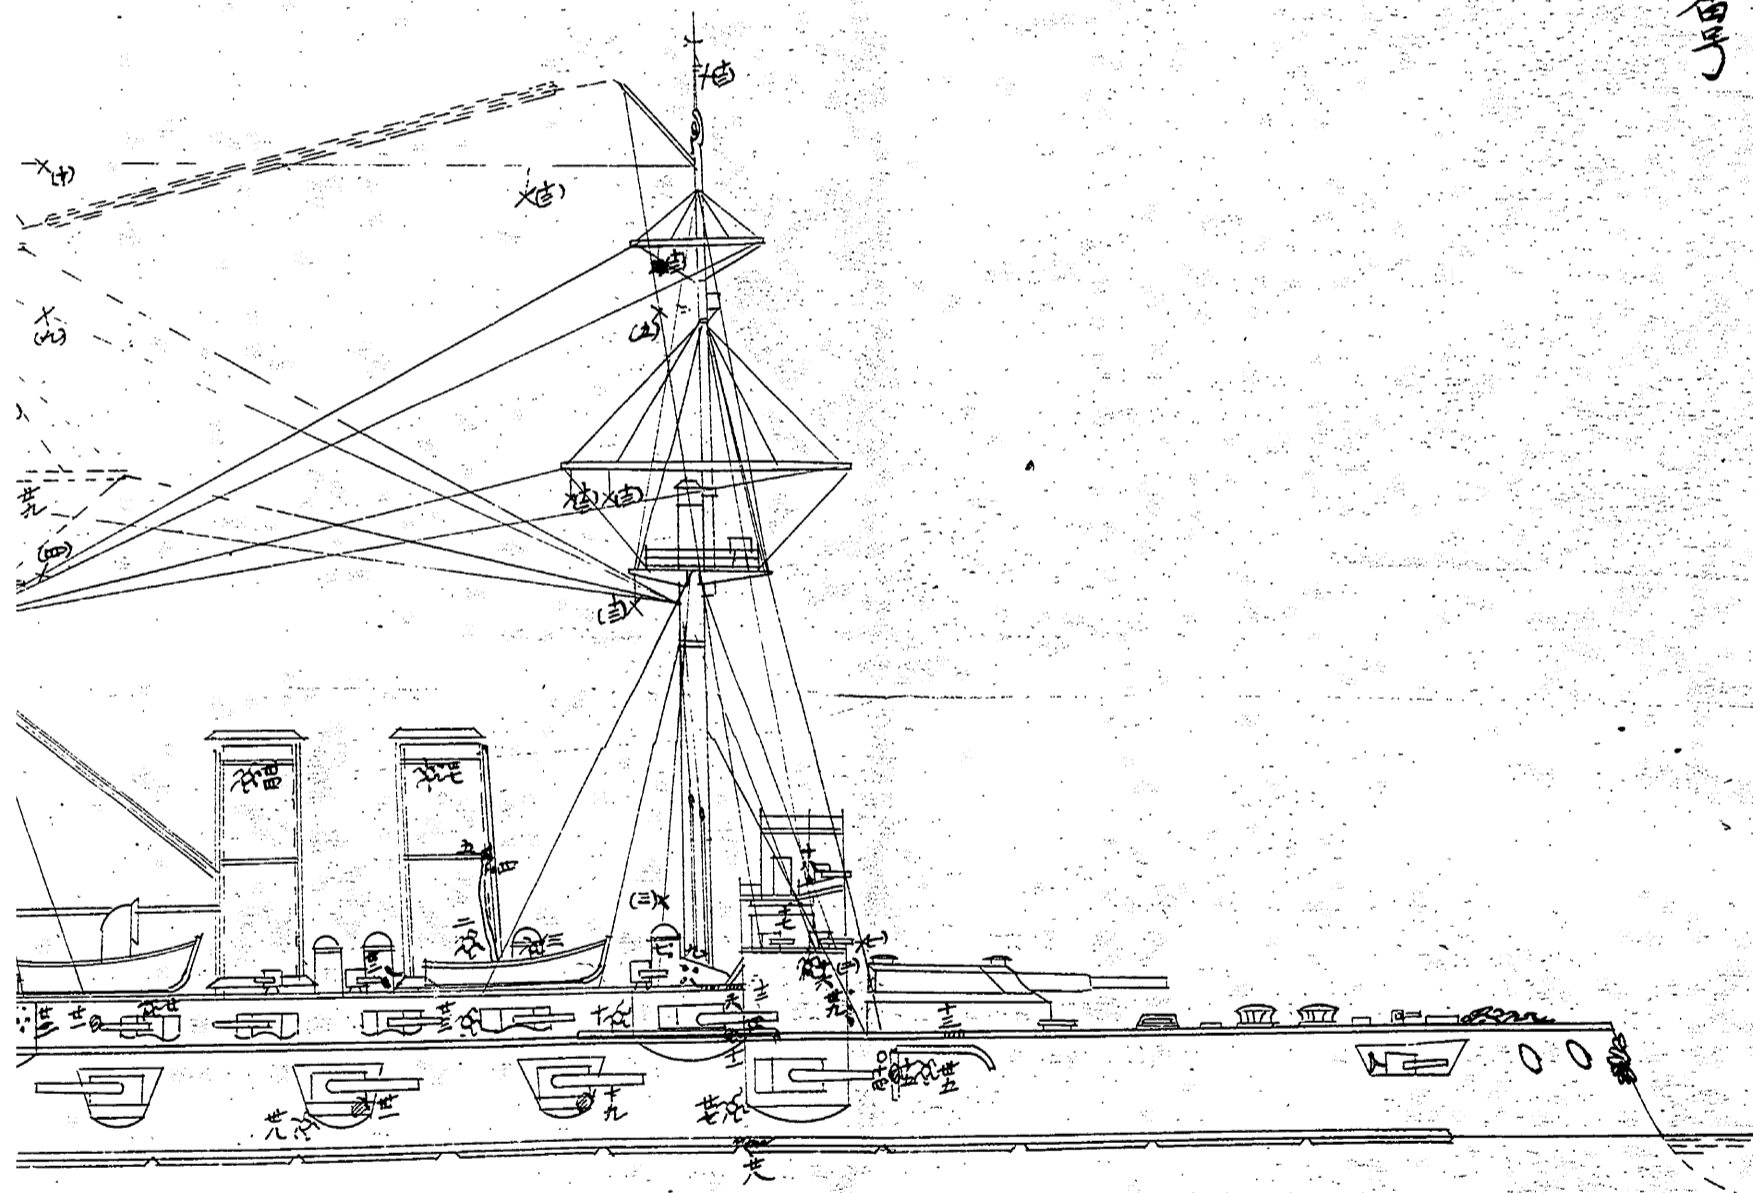

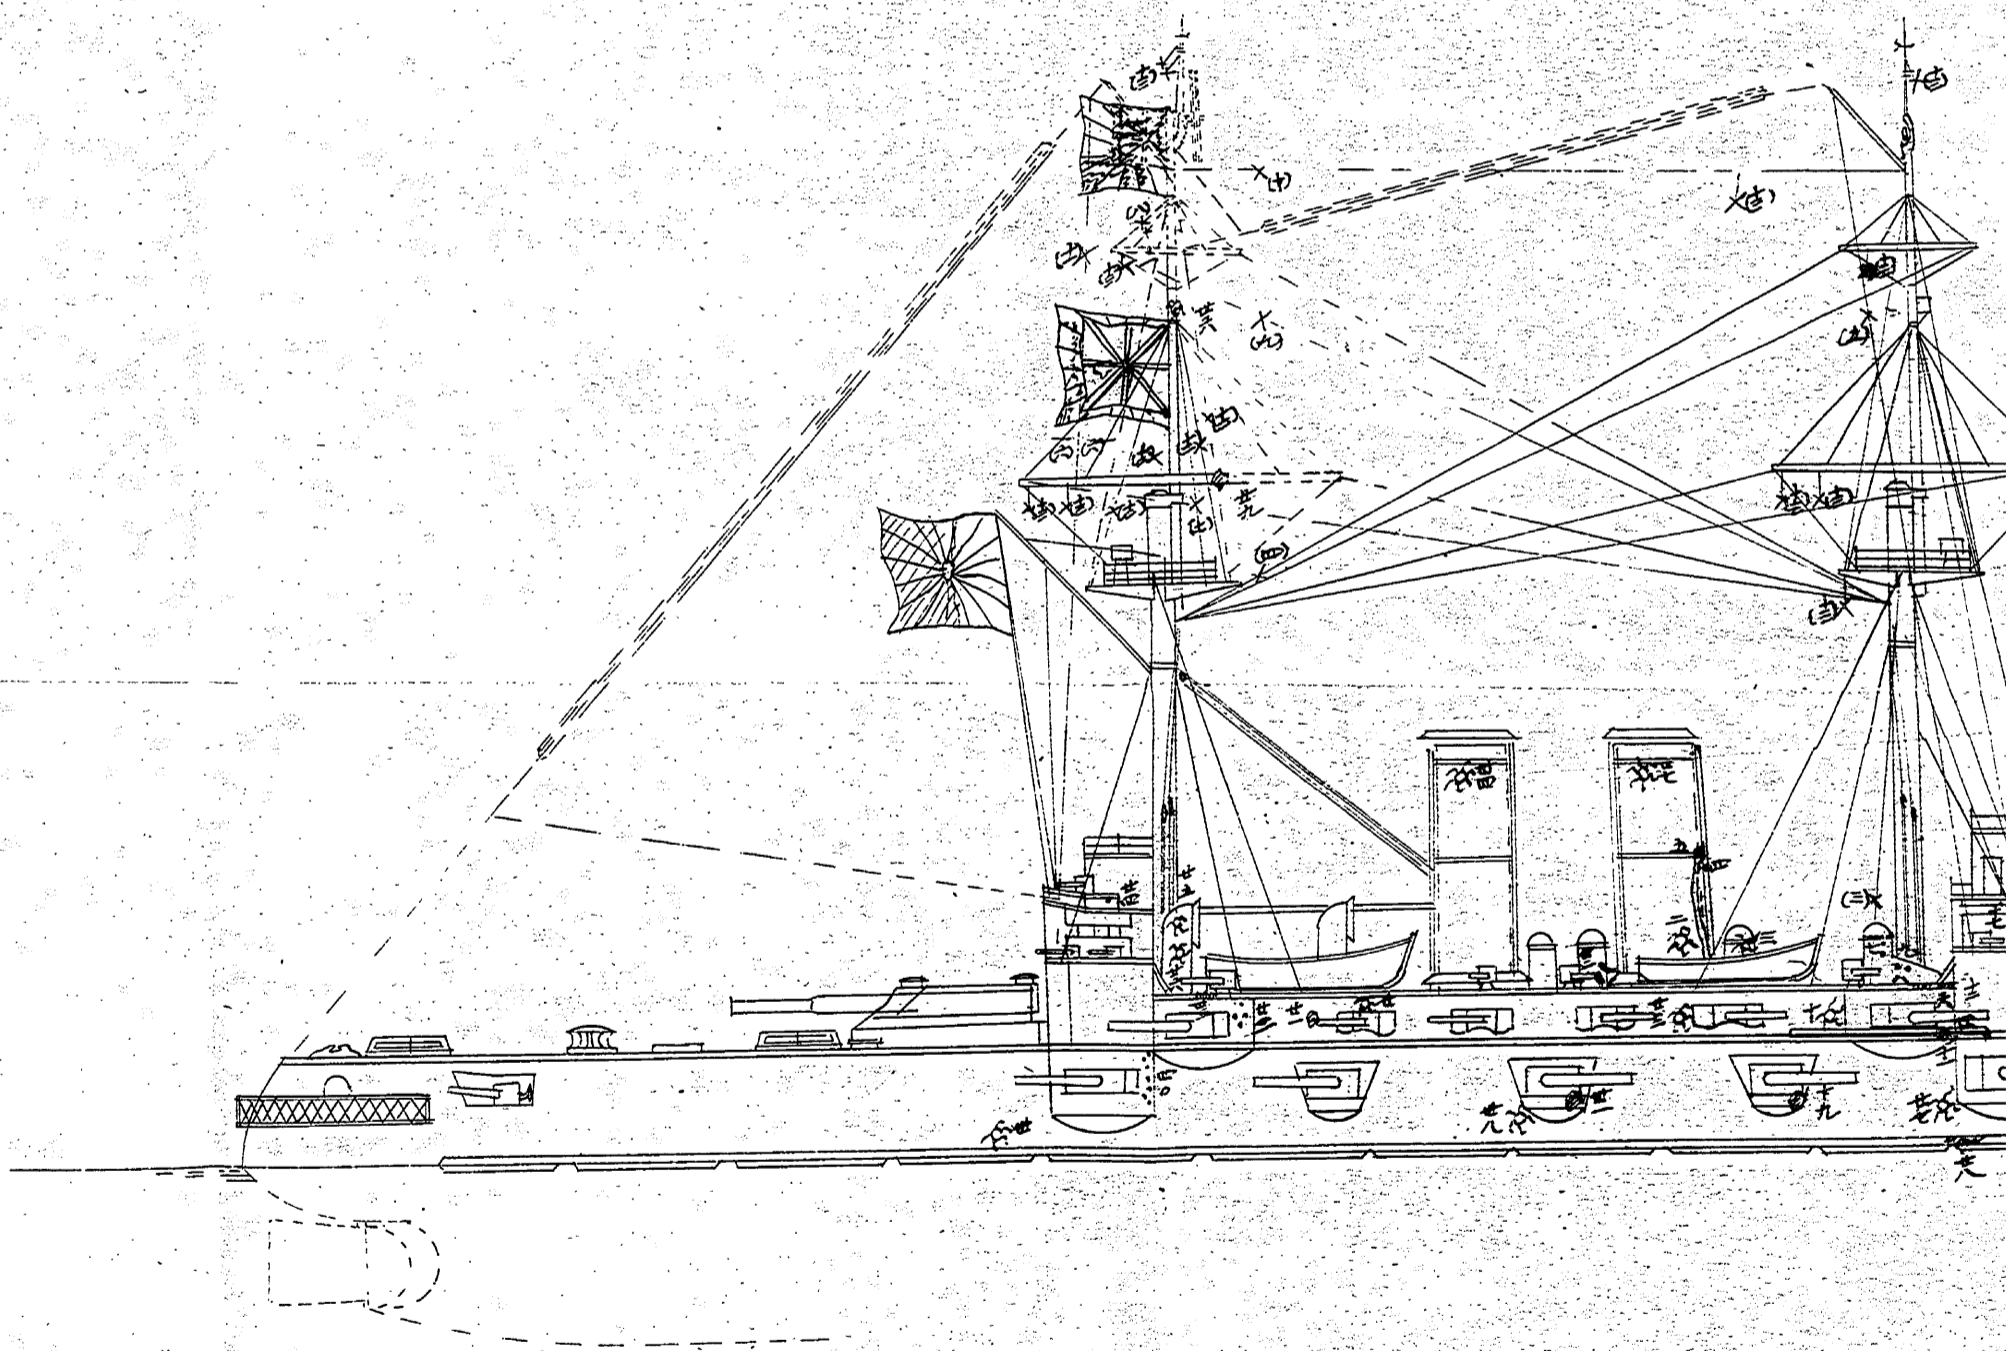

分割撮影ターゲット
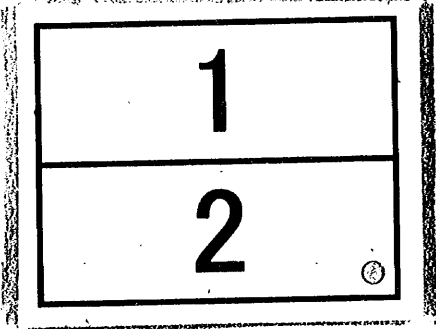
| | |
|---------------------|--|
| 分割した 部分の 撮影順序 |  |
| 分割撮影 した理由 | A 3 版 以 上 の た め |
| 上記のとおり分割撮影した事を証明する。 | |

明治三十年青島其日日本海海戦於其軍艦三笠彈痕圖 (左舷側圖)

彈痕符号

鏡内番号破断動静索

- 貫通痕
- 炸裂痕
- 小弾片破痕
- 大弾片破痕
- 不貫通痕
- 動静索破断痕

